



Научно-производственное
предприятие

Термоусаживаемые муфты

Инструкция по монтажу

ПСТ(с)-О-20-500 с ГС-500
ПСТ(с)-О-20-630 с ГС-630

Муфта соединительная марки ПСТ(с)-О-20 для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 20 кВ включительно по ГОСТ 13781.0-86, ТУ 27.33.13-005-28448021-2021.

Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H11632.

Меры безопасности

Монтаж муфты должен производиться согласно «Правилам техники безопасности и противопожарной безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ» и перечню правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющем данные муфты.

Внимание

Перед началом монтажа следует:

- 1) убедиться, что содержимое комплекта соответствует комплекточной ведомости, а используемый комплект соответствует марке кабеля, для которого он предназначен.
- 2) Прочитать инструкцию и строго выполнять последовательность действий при выполнении монтажных работ.

Общие правила

Муфта и кабели при монтаже должны быть защищены от попадания влаги, пыли и других загрязнений.

При монтаже не допускать выпадения конденсата на поверхности кабелей и на поверхности термоусаживаемых изделий.

Процесс монтажа муфты должен быть непрерывным до полного его окончания.

При выполнении монтажных работ использовать пропановую газовую горелку, специально предназначенную для работы с термоусаживаемыми материалами.

Если работы проводятся в закрытом помещении, его необходимо проветривать.

Газовую горелку необходимо настроить так, чтобы получить мягкое пламя с желтым языком, стараясь избегать остроконечного, синего пламени.

Пламя горелки необходимо держать в направлении усадки материала, равномерно перемещая горелку по окружности кабеля.

Все поверхности, которые будут контактировать с клеем, необходимо очищать, обезжировать и прогревать.

Для обезжиривания поверхности использовать Ацетон.

Трубки необходимо усаживать равномерно по всей окружности, перемещая пламя горелки в выбранном направлении.


После усадки трубок с клеем из-под их кромок должен выступать избыток клея.

Поверхность трубок после усадки должна быть гладкой, ровной без складок и пузырей, содержащих воздух.

В данной инструкции изложен правильный метод монтажа изделия. Ответственность за соответствие операций, изложенных в инструкции и условий, при которых происходит монтаж муфты, несет электромонтер, так как Изготовитель не может контролировать условия, при которых происходит монтаж.

Подготовка кабелей.


Соединяемые кабели уложить в нахлест. Очистить и обезжирить наружный покров кабелей на отрезках длиной не менее 1 метра с каждого конца соединяемых кабелей. Удалить наружный покров с кабелей, в соответствии с размерами, указанными на рисунке 1.

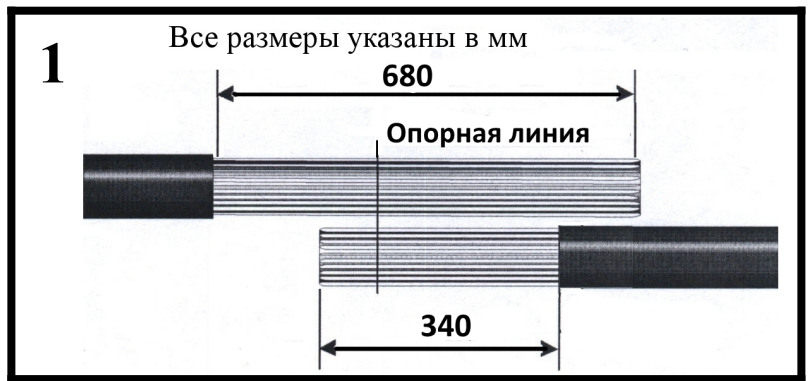

Кабель с меньшей длиной разделки

Одну пружину ППД обернуть вокруг наружного покрова, в месте его среза.

Отогнуть проволоки экрана на пружину ППД и наружный покров. Аккуратно разложить проволоки на наружном покрове, разметив их параллельно друг другу.

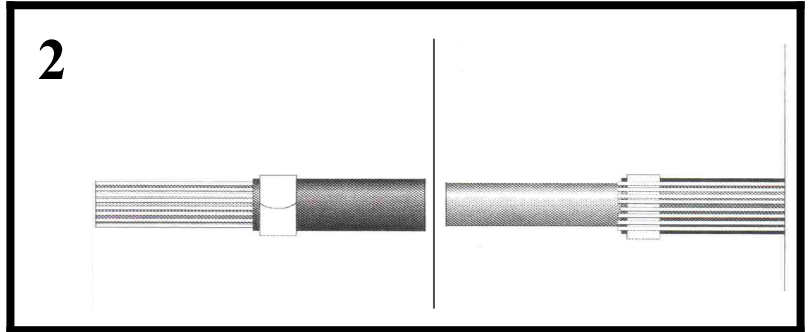

Кабель с меньшей длиной разделки

Закрепить проволоки экрана на наружном покрове кабеля в 50 мм от среза наружного покрова изолянтной. Лишнюю длину проволок срезать. Острые края проволок обмотать изолянтной.

Кабель с большей длиной разделки.

Отогнуть проволоки экрана на наружный покров и закрепить их временно изолянтной.



Удалить с концов жил обеих кабелей изоляцию на длине I (см. Таблицу 2). Тщательно удалить полупроводящий экран жил с изоляции не доходя 40 мм до среза наружного покрова так, чтобы на поверхности изоляции не оставалось никаких следов проводящего материала. Очистить и обезжирить изоляцию.

Внимание! Не повредите изоляцию при выполнении данной операции.

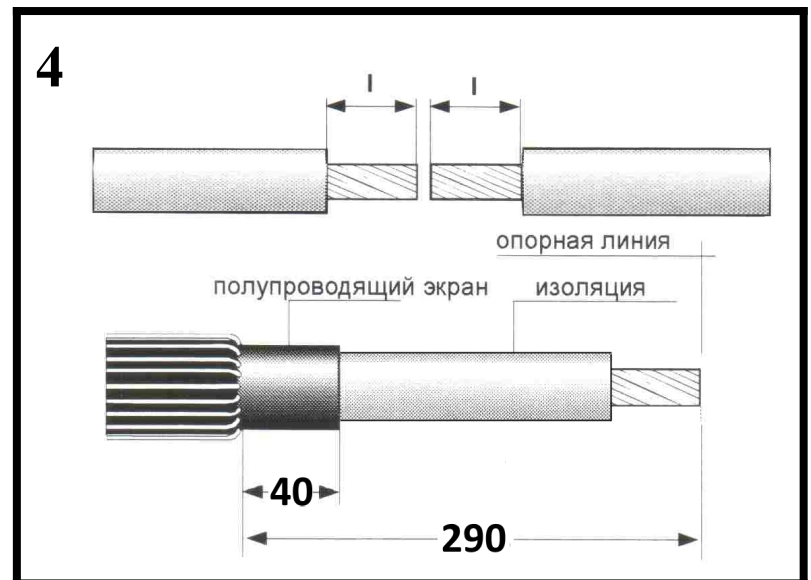



Таблица 2

Сечение жил (мм ²)	150...240	300...400	500...630
Размер I (мм)	45	65	90


Достать ленты-регуляторы длиной 200 мм.

Наложить подмотку лентами, сняв упаковочную бумагу, с заходом на полупроводящий экран на 20мм и по изоляции на 10мм.


Ленту при намотке следует вытягивать примерно на половину исходной ширины, обеспечивая плавный переход от экрана к изоляции и минимальную толщину начала и окончания подмотки на полупроводящем экране и изоляции.

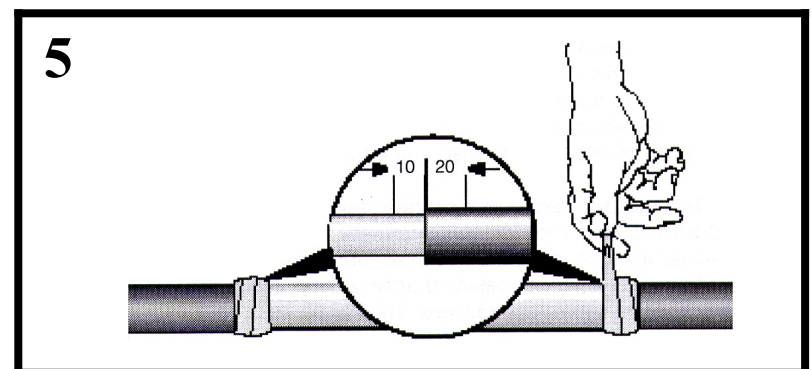

Надвинуть на жилы трубки регулятор напряжения ТРН (черного цвета), совместив край трубки со срезом изоляции. Усадить трубки, начиная от конца жилы по направлению к кабелю.

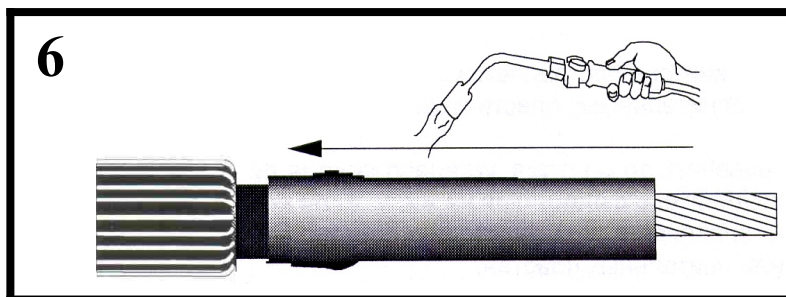


На жилы одного из кабелей надвинуть манжету ТТО (черно-красную) - 1 и кожух ТТК - 2.

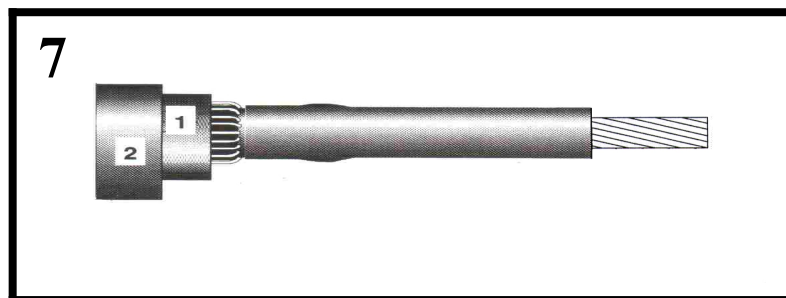

Установить на жилы соединитель так, чтобы между окончанием соединителя и изоляцией не было зазора.


Подтянуть болты соединителя на обеих жилах, затем довернуть болты до срыва головок в соответствии с рисунком 8. При необходимости, удалить выступающие концы болтов - опилить выступающие края.

Внимание! Важно, чтобы между окончанием соединителя и изоляцией не было зазора.

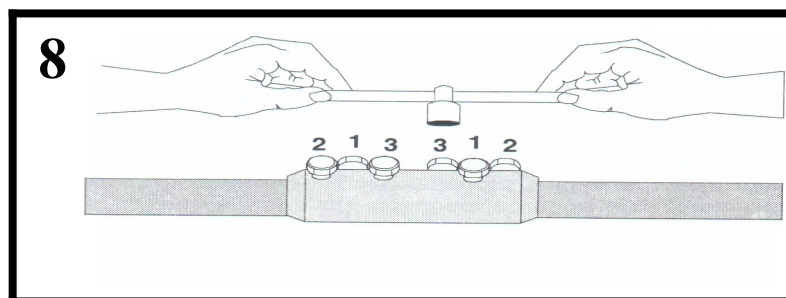

Очистить и обезжирить соединитель.

Обмотать соединитель двумя лентами регулятором (длиной по 1,25 м) с заходом на 5 мм на полупроводящие трубки. Обмотку производить, вытягивая ленту регулятор до половины исходной ширины, с 50% перекрытием слоёв, постепенно удаляя упаковочный слой.

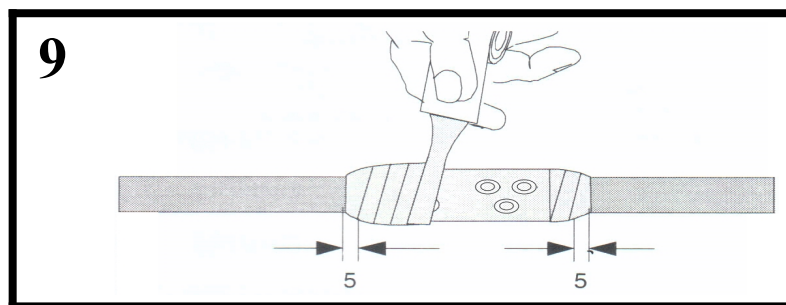


ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует использовать слишком много жёлтой ленты. Конечный диаметр подмотки должен лишь незначительно превышать диаметр соединителя или жилы, в зависимости от того, что имеет больший диаметр.

Надвинуть на область соединения манжету ТТО (черно-красную), расположив ее по центру.


а. Начать усадку манжеты ТТО в центре (1).

б. Продолжить усадку в направлении одного из концов манжеты (2), не доходя до края 50 мм. Повторить данную операцию в направлении второго конца трубки (3).


с. Усадить до конца первый край манжеты (4), затем второй край (5).

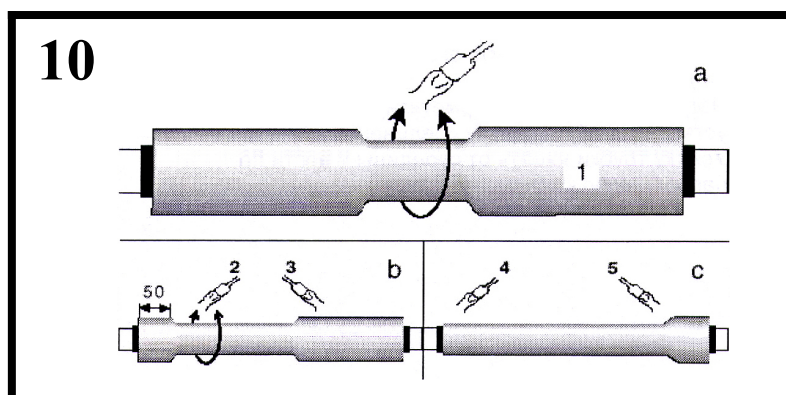


Выполнить обмотку лентами-регулятора (длиной 500 мм) участков основания разделки кабелей, с заходом на изоляционную трубку, используя по одной ленте-регулятора на каждую сторону, до полного заполнения свободного пространства между проволочным экраном и изоляционной трубкой.

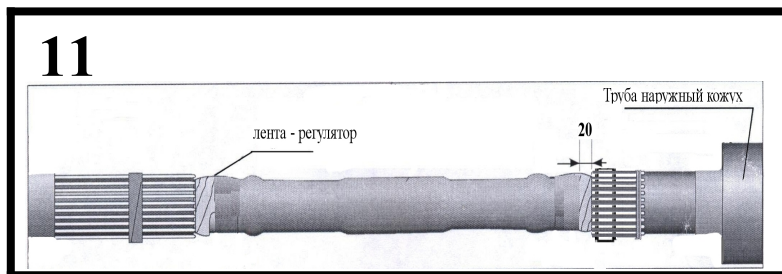


Обернуть муфту одним слоем медной сетки с 50% перекрытием, начав намотку с проволок экрана меньшей длины в соответствии с рисунком 12.

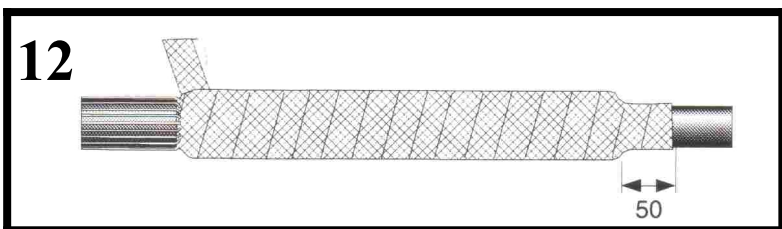

Снять временно наложенную изоленту, закрепляющую проволоки экрана большей длины. Отогнуть длинные проволоки экрана на муфту так, чтобы они заходили на проволоки экрана меньшей длины. Разложить проволоки параллельно друг другу, и покрыть их вторым слоем медной сетки с 50% перекрытием до начала первого слоя.

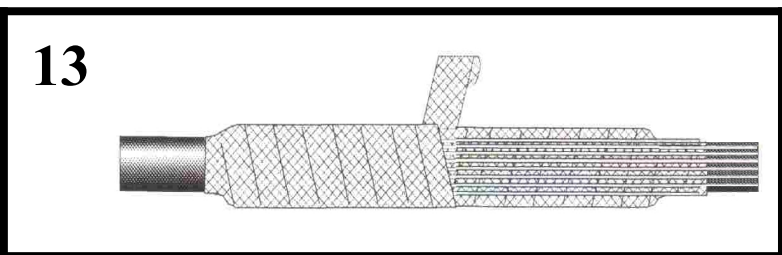


Закрепить проволоки экрана на наружном покрове кабеля изолентой в 50 мм от основания разделки кабеля. Лишнюю длину проволок экрана обрезать и обмотать острые края изолентой. Зафиксировать окончание подмотки медной сетки роликовой пружиной, наматывая её с подтягивающим усилием в месте ранее наложенной пружины по возможности ближе к двухслойной трубе.

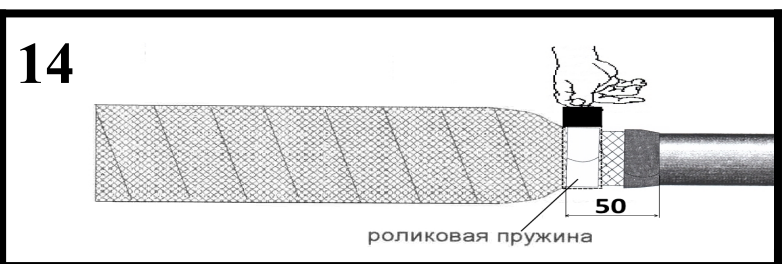


Пружину для усиления прижимных свойств повернуть рукой в сторону её вымотки и дополнительно заматывать изолентой.


С небольшим натяжением и 50% перекрытием, наматывать термоспекаемую ленту на муфту, с заходом 20 мм на наружные покровы кабелей (ЛЕНТУ НЕОБХОДИМО ВЫМОТАТЬ - ВСЮ, ориентировочно в 3 слоя). Конец термоспекаемой ленты зафиксировать лентой ПВХ. Тщательно прогреть ленту мягким пламенем до полной усадки материала (до образования гладкой и ровной поверхности).

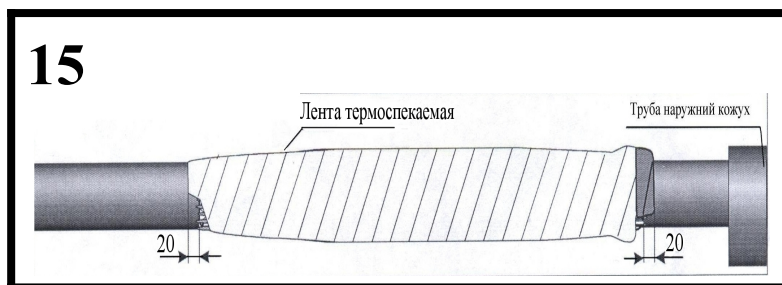

Очистить и обезжирить участки наружного покрова кабелей с обеих сторон от муфты на длине 200 мм. Надвинуть на муфту кожух ТТК, установив его по центру. Усадить кожух ТТК сначала в центре и продолжить в направлении наружных покровов соединённых кабелей. Смотрите рисунок 16.

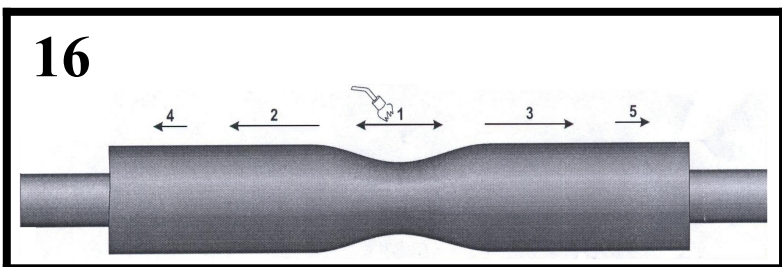

Соединительная муфта смонтирована. Следует дать муфте остыть, прежде чем подвергать её каким-либо механическим воздействиям.

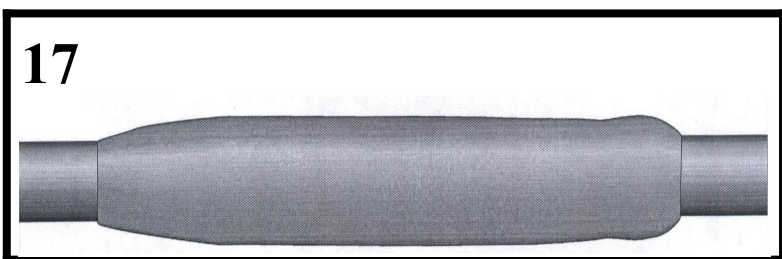

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Муфта соединительная термоусаживаемая ПСТ(с)-О-20 для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 20 кВ включительно

Наименование монтажных материалов и деталей	Количество на один комплект	
	<i>ПСТ(с)-О-20-500</i>	<i>ПСТ(с)-О-20-630</i>
1. Трубка регулятор напряжения, шт. ТРН-35 75/30, дл. 195 мм	2	2
2. Манжета (черно-красная), шт. ТГО-35 80/36, дл. 560 мм	1	1
3. Кожух, шт. ТТК 130/28, дл. 1000 мм	1	1
4. Лента регулятор, шт. дл. 200 мм дл. 500 мм дл. 1250 мм	2 2 2	2 2 2
5. Соединитель, шт. ГС-500 ГС-630	1 -	- 1
6. Пружина постоянного давления, шт. ППД 40	2	2
7. Лента термоспекаемая, дл. 12 м, шт.	1	1
8. Сетка медная луженая, шт. дл. 9 м	1	1
9. Изолента, рулон	1	1
10. Перчатки х/б, (пара), шт.	1	1
11. Салфетка техническая, шт.	1	1
12. Инструкция по монтажу, шт.	1	1
13. Комплектовочная ведомость, шт.	1	1
14. Коробка картонная, шт.	1	1

Комплект соединительной муфты изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с требованиями ГОСТ 13781.0-86 и ТУ 27.33.13-005-28448021-2021.

Контролер _____ Дата _____ М.П.
Подпись _____ Фамилия И.О.

Комплект должен храниться в условиях согласно требованиям ГОСТ.

Гарантийный срок хранения 2 года.

Срок эксплуатации муфты при условии правильного монтажа 30 лет.

Для получения дополнительной информации по технологии монтажа обращаться по адресу:

Россия, 197183 Санкт-Петербург, ул. Полевая-Сабиловская, д. 46А

Тел: (812)331-21-25

E-mail: ergnpp@mail.ru

www.ergnpp.com