



# **MIC-2510**

**ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Версия 1.14

|            |                                                                                                                      |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>БЕЗОПАСНОСТЬ .....</b>                                                                                            | <b>4</b>  |
| <b>2</b>   | <b>НАСТРОЙКА ИЗМЕРИТЕЛЯ .....</b>                                                                                    | <b>6</b>  |
| <b>3</b>   | <b>ИЗМЕРЕНИЯ.....</b>                                                                                                | <b>8</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>Измерение электрического сопротивления изоляции .....</b>                                                         | <b>8</b>  |
| 3.1.1      | Двухпроводный метод измерения .....                                                                                  | 8         |
| 3.1.2      | Трёхпроводный метод измерения .....                                                                                  | 12        |
| 3.1.3      | Измерение с использованием адаптера AutoISO-2500 .....                                                               | 13        |
| <b>3.2</b> | <b>Низковольтное измерение сопротивления .....</b>                                                                   | <b>16</b> |
| 3.2.1      | Измерение сопротивления контактного соединения с ЗУ и системы уравнивания потенциалов током $\pm 200\text{mA}$ ..... | 16        |
| 3.2.2      | Измерение активного сопротивления.....                                                                               | 17        |
| 3.2.3      | Компенсация сопротивления измерительных проводников (калибровка).....                                                | 17        |
| <b>3.3</b> | <b>Измерение напряжения.....</b>                                                                                     | <b>18</b> |
| <b>3.4</b> | <b>Измерение температуры .....</b>                                                                                   | <b>19</b> |
| <b>4</b>   | <b>ПАМЯТЬ.....</b>                                                                                                   | <b>19</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Запись в память результатов измерений.....</b>                                                                    | <b>20</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Просмотр результатов, записанных в память.....</b>                                                                | <b>22</b> |
| <b>4.3</b> | <b>Удаление данных памяти .....</b>                                                                                  | <b>23</b> |
| 4.3.1      | Удаление Bank памяти .....                                                                                           | 23        |
| 4.3.2      | Удаление данных всех памяти .....                                                                                    | 24        |
| <b>5</b>   | <b>ИНТЕРФЕЙС С КОМПЬЮТЕРОМ .....</b>                                                                                 | <b>25</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Оборудование, необходимое для подключения .....</b>                                                               | <b>25</b> |
| <b>5.2</b> | <b>Передача данных с использованием USB интерфейса .....</b>                                                         | <b>26</b> |
| <b>5.3</b> | <b>Передача данных с использованием беспроводного интерфейса .....</b>                                               | <b>26</b> |
| <b>6</b>   | <b>ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ .....</b>                                                                     | <b>26</b> |
| <b>7</b>   | <b>ПИТАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ .....</b>                                                                                      | <b>27</b> |
| <b>7.1</b> | <b>Информация о состоянии элементов питания .....</b>                                                                | <b>27</b> |
| <b>7.2</b> | <b>Замена элементов питания .....</b>                                                                                | <b>27</b> |
| <b>7.3</b> | <b>Зарядка аккумуляторов .....</b>                                                                                   | <b>28</b> |

|            |                                                                                              |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.4        | Общие правила использования NiMH аккумуляторов.....                                          | 28        |
| <b>8</b>   | <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>                                                      | <b>29</b> |
| <b>8.1</b> | <b>Основные характеристики .....</b>                                                         | <b>29</b> |
| 8.1.1      | Измерение напряжения U постоянного или переменного тока .....                                | 29        |
| 8.1.2      | Измерение сопротивления изоляции .....                                                       | 30        |
| 8.1.3      | Измерение ёмкости .....                                                                      | 31        |
| 8.1.4      | Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее $\pm 200$ мА ..... | 31        |
| 8.1.5      | Измерение активного сопротивления малым током.....                                           | 31        |
| 8.1.6      | Измерение температуры .....                                                                  | 31        |
| <b>8.2</b> | <b>Дополнительные характеристики .....</b>                                                   | <b>31</b> |
| <b>9</b>   | <b>КОМПЛЕКТАЦИЯ.....</b>                                                                     | <b>32</b> |
| 9.1        | Стандартная комплектация .....                                                               | 32        |
| 9.2        | Дополнительная комплектация .....                                                            | 32        |
| <b>10</b>  | <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА.....</b>                                                             | <b>33</b> |
| <b>11</b>  | <b>УТИЛИЗАЦИЯ .....</b>                                                                      | <b>33</b> |
| <b>12</b>  | <b>ПОВЕРКА.....</b>                                                                          | <b>33</b> |
| <b>13</b>  | <b>СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ.....</b>                                                         | <b>34</b> |
| <b>14</b>  | <b>СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ .....</b>                                                           | <b>34</b> |
| <b>15</b>  | <b>СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.....</b>                                                      | <b>34</b> |
| <b>16</b>  | <b>ССЫЛКИ В ИНТЕРНЕТ .....</b>                                                               | <b>34</b> |

# 1 БЕЗОПАСНОСТЬ

МІС-2510 – цифровой мегаомметр, предназначенный для измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. Максимальное измерительное напряжение составляет 2500В постоянного тока, а диапазон измеряемого сопротивления ограничен величиной в 2000Гом. Установка трёх интервалов времени позволяет автоматически рассчитывать коэффициент абсорбции (увлажнённости) и поляризации (старения). В процессе измерения сопротивления изоляции прибор отображает величину тока утечки, а также измеряет ёмкость кабеля.

Прибор позволяет проводить измерение сопротивления соединений заземлителей с заземляемыми элементами и систем уравнивания потенциалов током не менее 200мА с разрешением 0,01Ом.

Все результаты измерений можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер.

Для того чтобы гарантировать правильную работу прибора и требуемую точность результатов измерений, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

## **Внимание**

**Перед работой с прибором необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать правила защиты, а также рекомендации Изготовителя.**

**Применение прибора, несоответствующее указаниям Изготовителя, может быть причиной поломки прибора и источником серьёзной опасности для Пользователя.**

- Прибором могут пользоваться лица, имеющие соответствующую квалификацию и допуск к данным работам;
- Во время измерений Пользователь не может иметь непосредственного контакта с открытыми частями, доступными для заземления (например, открытые металлические трубы центрального отопления, проводники заземления и т.п.); для обеспечения хорошей изоляции следует использовать соответствующую спецодежду, перчатки, обувь, изолирующие коврики и т. д.;
- Нельзя касаться открытых токоведущих частей, подключенных к электросети;
- **Недопустимо применение:**
  - измерителя, повреждённого полностью или частично;
  - проводов с повреждённой изоляцией;
  - измерителя, продолжительное время хранившийся в неправильных условиях (например, в сыром или холодном помещении);
- Ремонт прибора может выполняться лишь авторизованным сервисным предприятием.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**Не выполнять измерения во взрывоопасной среде (например, в присутствии горючих газов, паров, пыли и т.д.). Использование измерителя в таких условиях может вызвать искрение и взрыв.**

**Внимание** 

Настоящее изделие относится к универсальным измерительным приборам для измерения и контроля электрических величин (напряжения, силы тока, сопротивления и мощности).

Символы, отображенные на приборе:



Клавиша для включения и выключения питания измерителя.



Перед работой с прибором необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать правила защиты, а также рекомендации Изготовителя.



Сертификат безопасности Европейского стандарта.



Измеритель, предназначенный для утилизации, следует передать Производителю. В случае самостоятельной утилизации, её следует проводить в соответствии с действующими правовыми нормами.



Декларация о соответствии. Измеритель соответствует стандартам Российской Федерации.



Свидетельство об утверждении типа. Измеритель внесен в Государственный реестр средств измерений.




**> 750В** – Максимальное доступное напряжение на входе прибора не должно превышать 750В переменного напряжения.

**CAT IV 600V**  $\pm$  Маркировка на оборудовании означает, что оно используется в сетях напряжением до 600В, относится к IV категории монтажа.

Перед началом измерений убедитесь, что проводники подключены к соответствующим гнездам измерителя.

Запрещается пользоваться измерителем с ненадежно закрытым или открытым контейнером для элементов питания, а также осуществлять питание измерителя от любых других источников, кроме указанных в настоящем Руководстве.

## 2 НАСТРОЙКА ИЗМЕРИТЕЛЯ

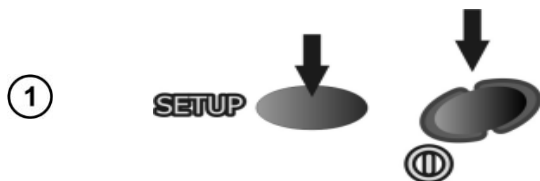

Удерживая клавишу **SETUP**, включите измеритель.




Используя клавиши  $\Delta$  и  $\nabla$ , установите значение времени до автовыключения прибора **OFF** или отключите данную функцию.




Функция автоматического выключения **OFF** через заданное время приведёт к отключению неиспользуемого прибора.



Нажмите клавишу **SEL** для установки номинальной частоты сети.

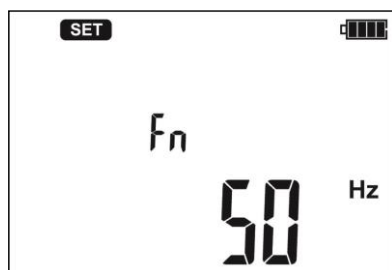


Используя клавиши  $\Delta$  и  $\nabla$ , установите величину номинальной частоты сети.

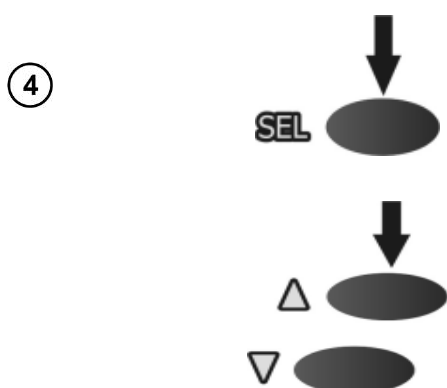

Нажмите клавишу **SEL** для установки набора коэффициентов.

Используя клавиши  $\Delta$  и  $\nabla$ , перейти к функции **FAC**: выбору коэффициентов абсорбции **Ab** или поляризации **PI**.

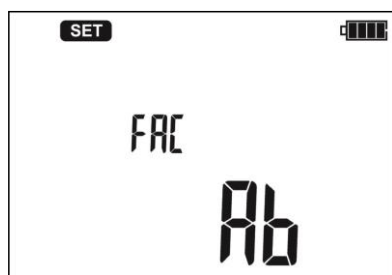


Время для расчёта коэффициентов составляет  $t_1=15\text{сек.}$  (30сек. для коэффициента  $PI$ ),  $t_2=60\text{сек.}$ ,  $t_3=600\text{сек.}$

⑤




Нажмите клавишу **SEL** для выбора единицы измерения температуры.

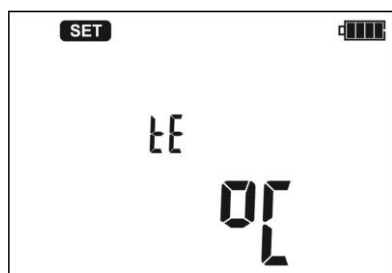


Используя клавиши  $\Delta$  и  $\nabla$ , установите единицу измерения для температуры ( $^{\circ}\text{C}$  или  $^{\circ}\text{F}$ ).


⑥

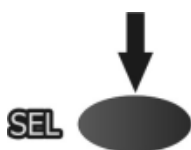

Нажмите клавишу **SEL** для перехода к установке PIN-кода.

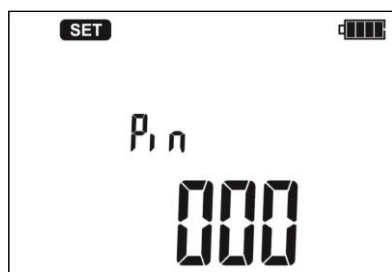

Используя клавиши  $\Delta$  и  $\nabla$ , установите значение для каждой цифры.

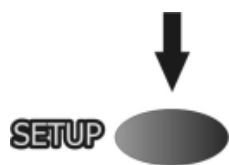

Для перехода к следующей цифре используйте клавишу **SETUP**

Указанный код необходимо ввести при подключении измерителя к компьютеру, используя беспроводной интерфейс **OR-1**. Данная процедура необходимо для предотвращения несанкционированного подключения к Вашему измерителю.

⑦



Нажмите **ENTER** для установки параметров измерения.

⑧



Нажмите клавишу **ESC** для отмены подтверждения сохранения установленных параметров

## 3 ИЗМЕРЕНИЯ

### 3.1 Измерение электрического сопротивления изоляции

**Внимание** ⚠


Измеряемый объект не должен находиться под напряжением.

**Примечание:**

Во время измерения, особенно, больших сопротивлений, необходимо следить, чтобы измерительные провода и зонды (зажимы «крокодил») не соприкасались друг с другом, так как в результате протекания поверхностных токов результат измерения может получить дополнительную погрешность.


#### 3.1.1 Двухпроводный метод измерения

①

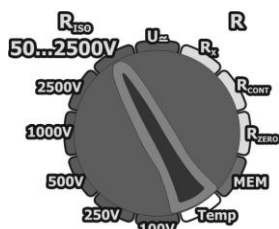


Установите поворотный переключатель в режим **R<sub>iso</sub>** для одного из стандартных напряжений или в положение **50...2500V** с возможностью установки произвольной величины измерительного напряжения с шагом 10В в заданном диапазоне.

②

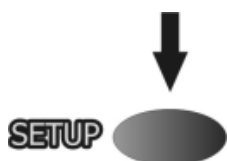

Нажмите клавишу **SETUP** для перехода к настройке временных интервалов  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  для расчёта коэффициентов и значение частоты дискретизации для временной характеристики.

③

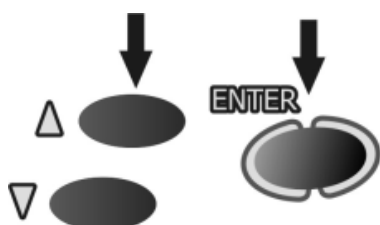

Для режима **50...2500V** дополнительно возможно установить величину измерительного напряжения  $U_N$ .


Используя клавиши  $\Delta$  и  $\nabla$ , установите величину  $U_N$  и нажмите клавишу **ENTER** для подтверждения.

④



Нажмите клавишу **SEL** для перехода к установке временных интервалов для расчёта коэффициентов **Ab** и **PI**.



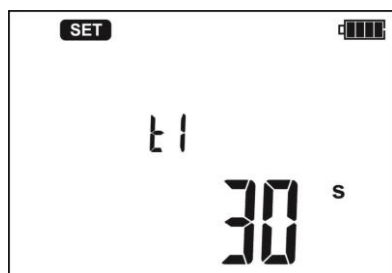

Клавишами  $\Delta$  и  $\nabla$  установите значение  $t_1$ , нажмите клавишу **SEL** для установки  $t_2$ , а потом  $t_3$ .

5




Следующее нажатие клавиши **SEL** переводит в режим установки интервалов **ChA** для временных характеристик изоляции  $R_{iso}$ . Клавишами  $\Delta$  и  $\nabla$  установите интервал времени (15, 30 или 60сек.). Горизонтальные штрихи на дисплее обозначают невозможность записи данных.

6




Нажмите клавишу **ENTER** для сохранения настроек (подтверждается звуковым сигналом) или клавишу **ESC** для отмены установок.

7

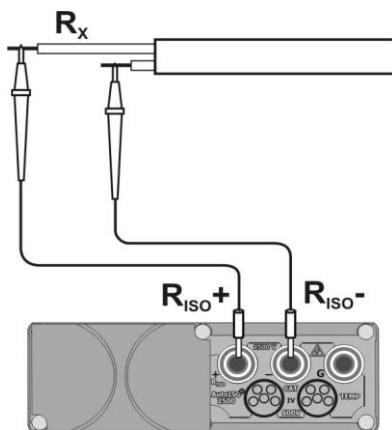


Подключите измерительные провода согласно рисунку.

8

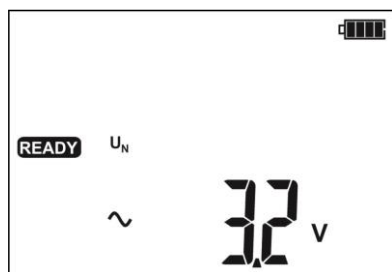

Надпись **READY** на дисплее говорит о готовности прибора к измерению.

9

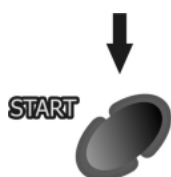


Нажмите и удерживайте клавишу **START**. Измерение будет выполняться непрерывно, пока не отпустите клавишу **START** или закончится один из установленных интервалов времени.

10




Чтобы не удерживать клавишу длительное время, нажмите клавишу **ENTER** во время измерения и одновременно отпустите обе клавиши (**START+ENTER**). Будет произведена блокировка клавиши **START**. Наличие напряжения на выходах прибора сигнализируется на дисплее знаком . Для остановки измерения нажмите клавишу **START** или **ESC**.

11

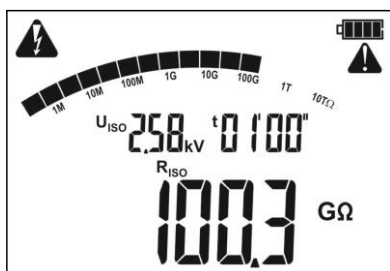


Вид дисплея во время измерения.

12

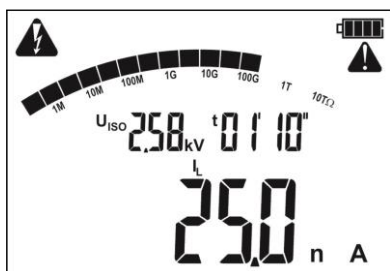


Нажмите клавишу **SEL** для отображения тока утечки  $I_L$ .

13

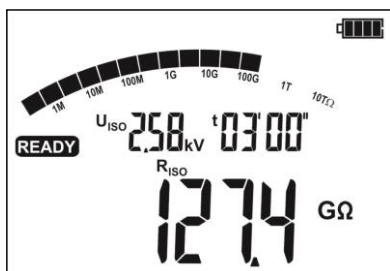

После окончания измерения на дисплее отобразится величина измерения изоляции.

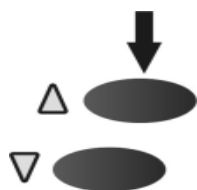

Используя клавиши  $\Delta$  и  $\nabla$ , можно просмотреть остальные результаты измерения в следующей последовательности:

- При измерении коэффициента **Ab**:

$R_{t2} \rightarrow I_{Lt2} \rightarrow R_{t1} \rightarrow I_{Lt1} \rightarrow C \rightarrow R_{ISO} \rightarrow I_L \rightarrow Ab2 \rightarrow Ab1 \rightarrow R_{t3} \rightarrow I_{Lt3} \rightarrow R_{t2}$ .

- При измерении коэффициента **PI**:

$R_{t2} \rightarrow I_{Lt2} \rightarrow R_{t1} \rightarrow I_{Lt1} \rightarrow C \rightarrow R_{ISO} \rightarrow I_L \rightarrow PI \rightarrow DAR \rightarrow R_{t3} \rightarrow I_{Lt3} \rightarrow R_{t2}$ .

- где C – ёмкость испытанного объекта.

Если была измерена временная

характеристика, то ее результаты можно просмотреть между  $I_{t1}$  и C.

**Внимание** ⚠

Во время измерения на концах измерительных проводов возникает опасное напряжение до 2500В. Не отключайте измерительные проводники от объекта до окончания процесса измерения.

**Внимание** ⚠

Категорически запрещается отключение измерительных проводов до завершения измерения сопротивления изоляции. Это создаёт опасность поражения высоким напряжением и исключает возможность снятия остаточного электрического заряда с измеряемого объекта.

Таймер измерения начинает отсчёт после того, как стабилизировалось измерительное напряжение.


Символ **LIMIT** означает, что ток утечки превышает допустимую величину. Если такое состояние продлится более 20 секунд, измерение будет остановлено.

Во время измерения подсветка дисплея меняется на жёлтый цвет.

После окончания измерения происходит разрядка ёмкости кабеля путём замыкания  $R_{ISO+}$  и  $R_{ISO-}$  разъёмов через сопротивление 100кОм (осуществляется автоматически).

Если во время просмотра результатов на измерителе на разъёмах  $R_{ISO+}$  и  $R_{ISO-}$  появится напряжение, подсветка дисплея становится красной.

В случае измерения сопротивления изоляции силовых кабельных линий, нужно измерять сопротивление между каждой жилой и остальными, накоротко замкнутыми и заземлёнными (рисунок ниже):

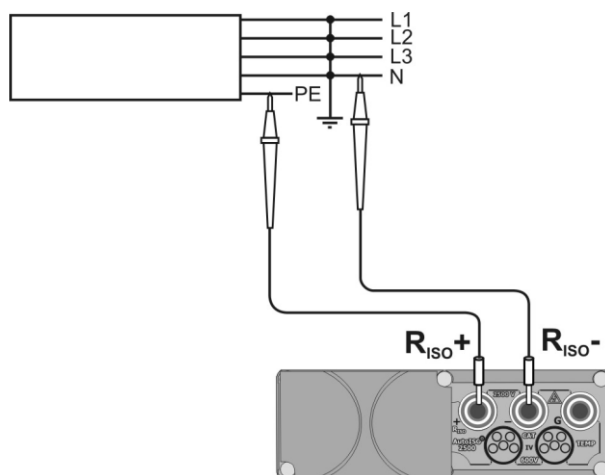


### Дополнительная информация, отображаемая на дисплее

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | Наличие измерительного напряжения на выходе прибора.                                                                                                                                            |
| <b>NOISE!</b>                                                                                                                                                           | Напряжение помех (наведённое напряжение) выше, чем 25В, но менее 50В присутствует на объекте. Измерение допустимо, но возможно появление дополнительной погрешности.                            |
| Надпись <b>READY</b> гаснет, подсветка дисплея становится красной, двухтональный сигнал                                                                                 | Напряжение на объекте превышает 50В. Измерение невозможно.                                                                                                                                      |
| <b>LIMIT !!</b>                                                                                                                                                         | Превышен лимит по току. Сопровождается звуковым сигналом.                                                                                                                                       |
|                                                                                        | Пробой (замыкание) изоляции объекта, измерение приостановлено. Сообщение появляется после 20-ти секундного отображения <b>LIMIT !!</b> во время измерения, при условии стабилизации напряжения. |
|  подсветка дисплея становится красной, сопровождается двухтональным звуковым сигналом. | Во время измерения появилось переменное напряжение на объекте или объект не может быть разряжен в течение 30 секунд. Через 5 секунд прибор переходит в режим вольтметра.                        |


### 3.1.2 Трёхпроводный метод измерения

Для того чтобы исключить влияние поверхностных токов при измерении сопротивления обмотки трансформатора, необходимо использовать трёхпроводный метод измерения.

При измерении необходимо подключить разъём **G** к корпусу трансформатора.

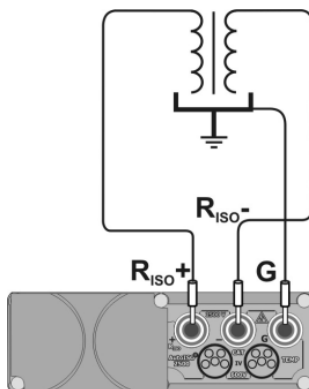


При измерении сопротивления между жилой кабеля и экраном, влияние поверхностных токов (особое влияние оказывают при сложных погодных условиях) устраняют соединением кусочка металлической фольги, навитого на изоляцию измеряемой жилы, с разъёмом **G**.

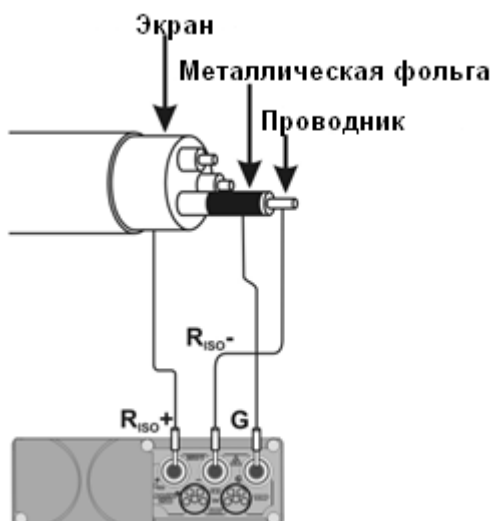


Таким же способом подключается разъем **G** при измерении сопротивления между двумя жилами к третьей, не участвующей в процессе измерения.

### 3.1.3 Измерение с использованием адаптера AutoISO-2500

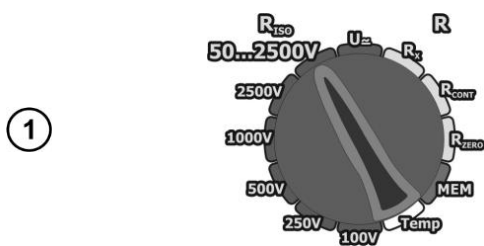

Установите поворотный переключатель в одно из положений измерения  $R_{ISO}$ , выбрав измерительное напряжение (в положении **50...2500V** выбор произвольного напряжения с шагом 10В). Измеритель находится в режиме вольтметра.

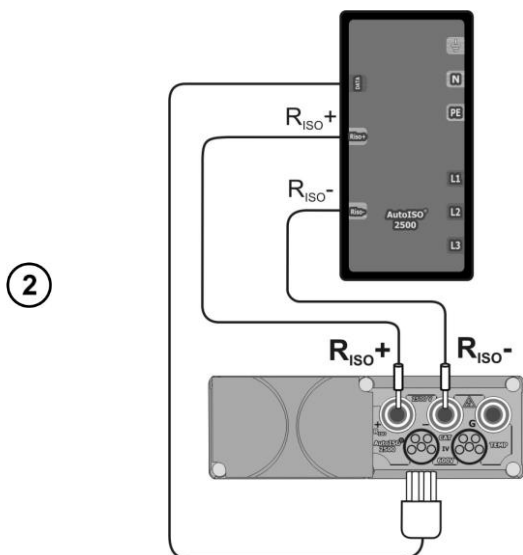


Подключите адаптер AutoISO-2500. Измеритель автоматически определит его подключение и добавит дополнительные пункты меню с выбором типа кабеля. Меню сохранения временных характеристик будет недоступно.




При выбранном режиме **50...2500V** установите величины испытательного напряжения  $U_N$ , нажав клавишу **SETUP**.

④

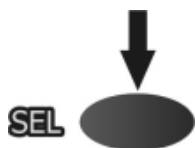


После установки  $U_N$  также, как и при двухпроводном измерении, нажмите клавишу **SEL** для установки типа кабеля.

⑤

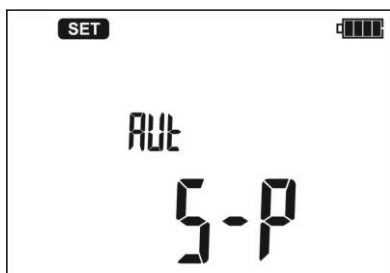


Используя клавиши  $\Delta$  и  $\nabla$ , установите тип кабеля: 3-P, 4-P, 5-P (для объектов до 1кВ) или НЗ-Р, Н4-Р, Н5-Р (для силовых кабелей), где число обозначает количество жил в кабеле.

⑥

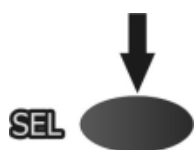

Нажмите клавишу **SEL** для перехода к установке временных интервалов для расчёта коэффициентов **Ab** и **PI**.

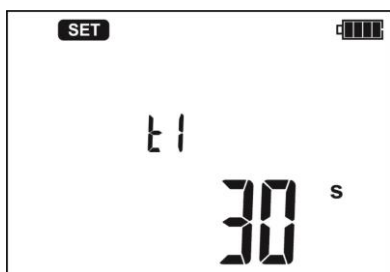


Клавишами  $\Delta$  и  $\nabla$  установите значение  $t_1$ , нажмите клавишу **SEL** для установки  $t_2$ , а потом  $t_3$ .

⑦




Нажмите клавишу **ENTER** для сохранения настроек (подтверждается звуковым сигналом) или клавишу **ESC** для отмены установок.

⑧

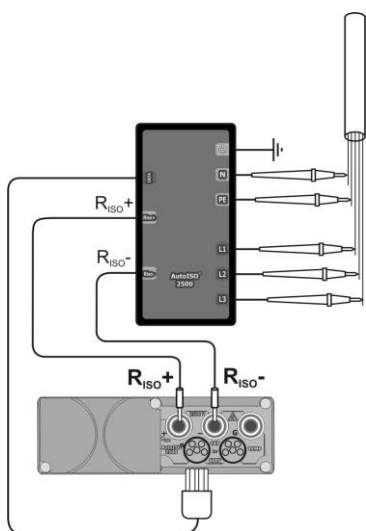


Подключите адаптер AutoISO-2500 к объекту измерения.

9

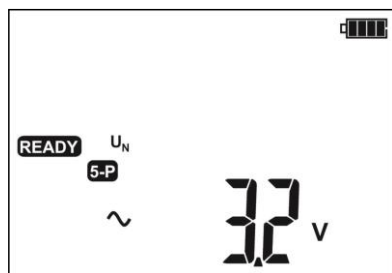


Надпись **READY** на дисплее говорит о готовности прибора к измерению.

10

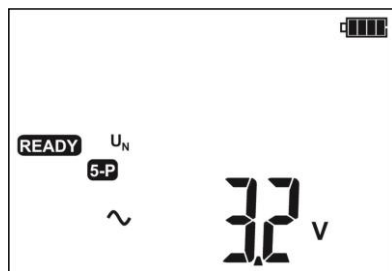

Нажмите клавишу **START** для начала измерения (нет необходимости удерживать, измерение выполняется автоматически). Перед измерением проверяется наличие напряжения между каждой парой подключенных проводников. Если обнаружено напряжение, превышающее допустимую величину, подсветка дисплея становится красной, а измерение останавливается.

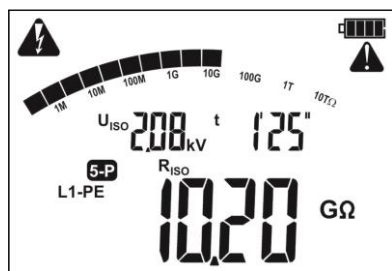

Измерение производится непрерывно, пока измеритель не достигнет заданного времени для последней пары проводников.

Для просмотра результатов измерения используйте клавишу **SEL**

После подключения **AutoISO-2500**, предустановленное измерительное напряжение для пары L1-N, используется для всех типов кабелей.

При измерении мощных кабельных линий адаптер замыкает оставшиеся проводники на **E** линию, например, при измерении 5-P индикатор показывает **L1-PE**, это означает, что адаптер подключил линию L1 к одному из активных выходов  $R_{ISO}$ , в то время как линии L2, L3, N, PE, E подключены между собой на разъём E.

**Внимание**  Вследствие того, что адаптер **AutoISO-2500** замыкает несколько проводников во время измерения, необходимо убедиться, что на объекте отсутствует напряжение. Измеритель проверяет наличие напряжения перед измерением, но не может контролировать его во время измерения. Появления напряжения в момент проведения измерения может привести к короткому замыканию и повредить используемый адаптер.

#### Возможные сообщения, отображаемые на дисплее


|                                                                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Во время измерения произошла ошибка, связанная с работой адаптера <b>AutoISO-2500</b> (например, произошло отсоединение от прибора) |
| <b>LIMIT !!</b>                                                                     | Измерение будет остановлено только для конкретной пары проводников                                                                  |
|  |                                                                                                                                     |

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>UdEe</b> | Ошибка останавливает весь процесс измерения. |
|-------------|----------------------------------------------|


### 3.2 Низковольтное измерение сопротивления

#### 3.2.1 Измерение сопротивления контактного соединения с ЗУ и системы уравнивания потенциалов током $\pm 200\text{mA}$

①

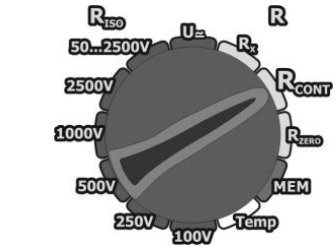


Установите поворотный переключатель в режим **R<sub>CONT</sub>**.

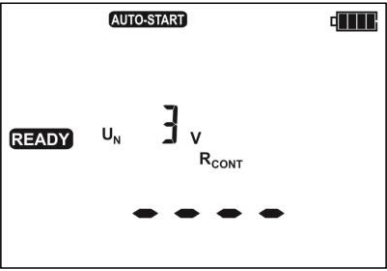

Надпись **READY** на дисплее говорит о готовности прибора к измерению.


②

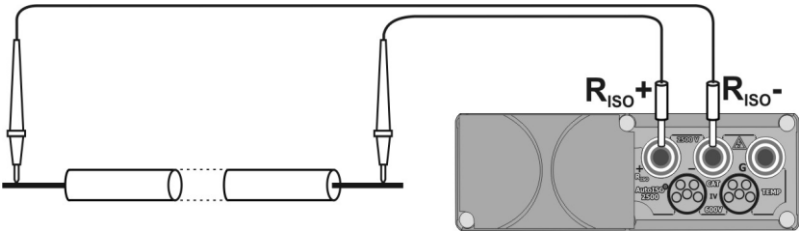

Подключите прибор к измеряемому объекту.

Измерение начнется автоматически, при условии, что величина сопротивления уменьшится более чем в 50 раз, например, было сопротивление 1кОм, стало 20Ом.  
Измерение можно начать вручную, нажав клавишу **START**

③

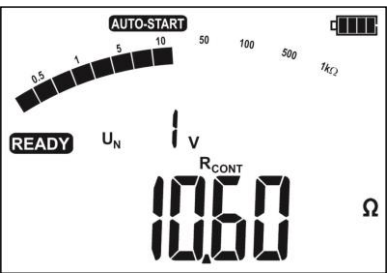

Результат измерения. Для повторного измерения нажмите клавишу **START**.


#### Возможные сообщения, отображаемые на дисплее

|                                              |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOISE!</b>                                | Наведенное напряжение (напряжение помех) обнаружено на объекте. Измерение будет выполнено, но необходимо учесть дополнительную погрешность. |
| <b>UdEe</b> + двухтональный, продолжительный | Наведённое напряжение превышает допустимую величину, измерение отменено.                                                                    |




|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| звуковой сигнал +<br>подсветка дисплея<br>становится красной |  |
|--------------------------------------------------------------|--|


### 3.2.2 Измерение активного сопротивления

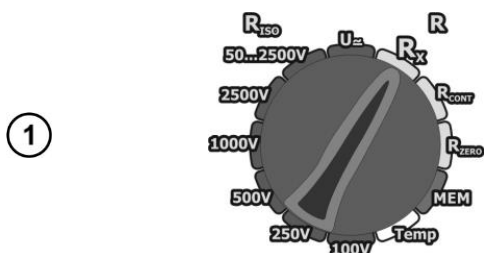


Установите поворотный переключатель в режим  $R_x$ .

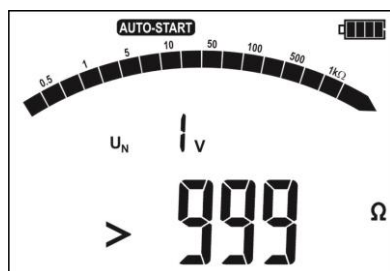

Прибор готов к измерению.

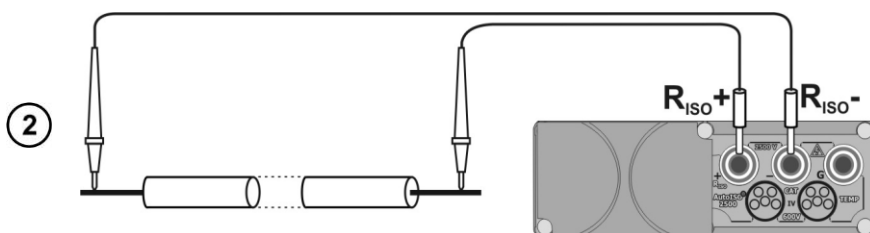

Подключите прибор к измеряемому объекту.

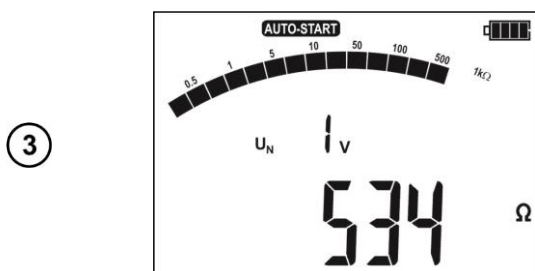


Результат измерения.

Для  $R < 100\Omega$  продолжительный звуковой сигнал, подсветка дисплея зелёного цвета.

### 3.2.3 Компенсация сопротивления измерительных проводников (калибровка)


При измерении малых сопротивлений, существенное влияние на результат может оказывать сопротивление измерительных проводов. Для режимов  $R_x$  и  $R_{cont}$  используйте функцию **AUTOZERO**. Величина компенсационных сопротивлений сохраняется при выключении прибора

①

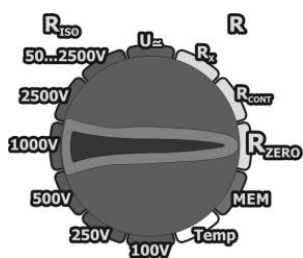


Установите поворотный переключатель в режим  $R_{ZERO}$ .

②

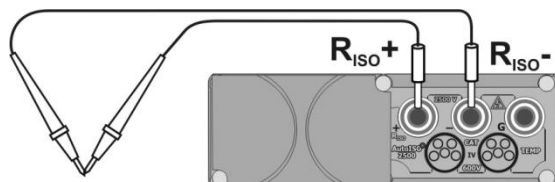

Замкните измерительные провода – надпись **READY** должна отобразиться на дисплее. И нажмите на клавишу **START**.

③

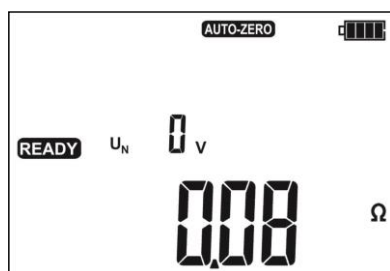


Надпись **AUTO-ZERO** на дисплее обозначает окончание процесса калибровки.

④

Для отмены компенсации измерительных проводов (возврат к первоначальным установкам), проведите компенсацию с разомкнутыми проводами (без надписи **READY** на дисплее).


### 3.3 Измерение напряжения

①

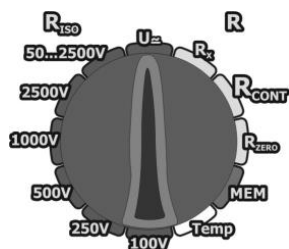

Установите поворотный переключатель в режим  $U_{\sim}$ .

②

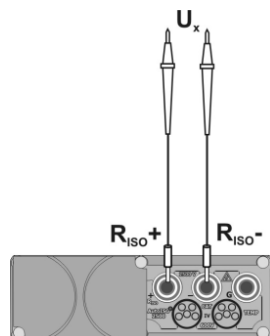

Подключите измерительные провода к источнику напряжения.

③




Измерение проводится в непрерывном режиме.

#### Дополнительная информация, отображаемая на дисплее

|                                                                     |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&gt; 600V, подсветка дисплея красного цвета, звуковой сигнал</p> | <p>Напряжение превышает допустимую величину.<br/><b>Немедленно</b> отключите измерительные провода от объекта измерения.</p> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### 3.4 Измерение температуры

①

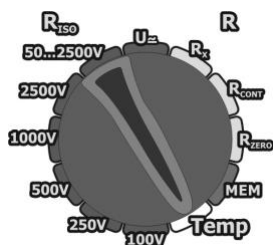


Установите поворотный переключатель в режим **Temp**.

②

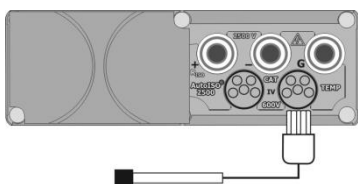

Подключите температурный датчик к разъёму **TEMP**.

③

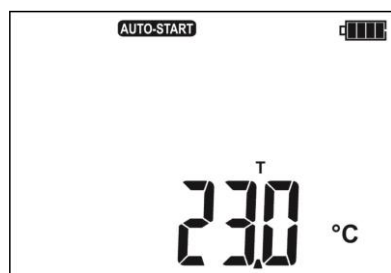

Измерение производится в непрерывном режиме.

Правильное подключение подтверждается зелёной подсветкой дисплея. Результат отображается на дисплее.

## 4 ПАМЯТЬ

Измеритель MIC-2510 имеет собственную память на 11880 отдельных измерений (990 ячеек, каждая может содержать набор измерений  $R_{ISO}$  с адаптером AutoISO,  $R_{CONT}$  и температуры). Для удобства пользователя память разбита на 10 **Bank** по 99 ячеек **CELL** в каждом. Каждый результат измерения может быть записан в ячейку с выбранным номером так, чтобы Пользователь измерителя мог согласно собственной системе назначать номера ячеек памяти в соответствии с точками измерений и выполнять измерения в определённой последовательности

Память о результатах измерений не удаляется после того, как измеритель выключен, а результаты можно считать или передать на компьютер при последующем включении питания прибора.


Прибор также позволяет удалить содержание памяти после обработки данных и перед выполнением нового ряда измерений, которые могут быть записаны в те же самые ячейки памяти как предыдущие.


Результаты всех измерений могут быть сохранены в одну ячейку памяти, за исключением  $R_x$  и  $U_{\Delta}$ .

После сохранения результата измерения, номер ячейки автоматически увеличится на единицу.

Рекомендуется удалять данные после их передачи на компьютер и началом нового цикла измерений для предотвращения наложения данных.

#### 4.1 Запись в память результатов измерений

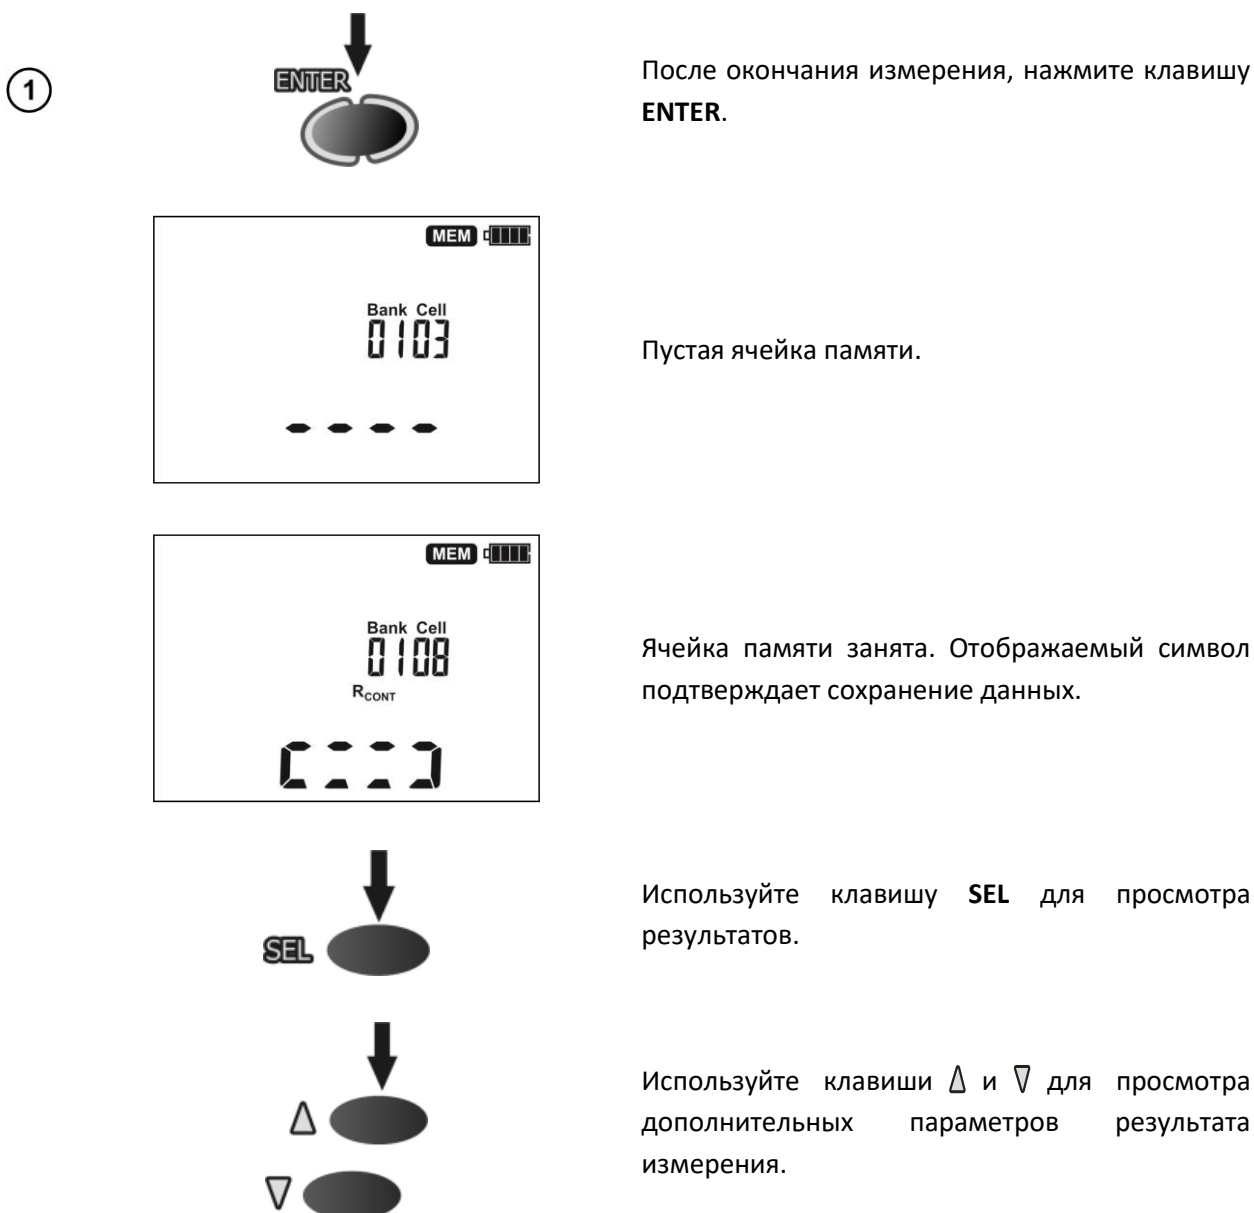

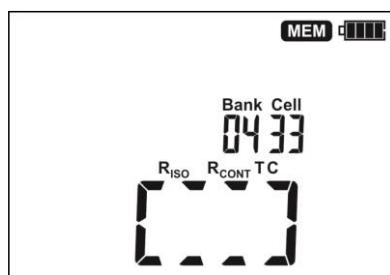

Ячейка полностью занята.

Для смены номера ячейки или **Bank**:



Нажмите клавишу **SETUP** – номер ячейки начнет мигать.



Клавишами Δ и ∇ установите необходимый номер ячейки.



Нажмите клавишу **SETUP** – номер **Bank** начнёт мигать.



Клавишами Δ и ∇ установите необходимый номер **Bank**.



Нажмите клавишу **SETUP** – номер **Bank** перестанет мигать. Результат может быть сохранён в выбранную ячейку.



Нажмите клавишу **ENTER**, для сохранения результатов измерения в память. Сохранение подтверждается тройным звуковым сигналом и прямоугольником, высвечивающимся в основной части дисплея.



Нажмите клавишу **ESC** для выхода в режим отображения результатов без сохранения.



При попытке записать результаты измерения в заполненную ячейку, на дисплее отобразится следующий символ:

8



Нажмите **ENTER**, для перезаписи результатов или **ESC**, для отмены сохранения.


- Результаты измерений не будут отображаться на дисплее, если:
  - будет изменено положение поворотного переключателя.
  - будет активирована функция автовыключения.
  - измеритель обнаружит наведенное напряжение более 50В.
  - будет нажата клавиша **ESC**.
  - будет проведено следующее измерение.

После выхода в режим вольтметра, нажатием клавиши **ESC** или сохранения результатов в памяти, вернуться в режим просмотра результатов можно нажатием клавиши **ENTER**.

Пользователь может сохранить данные только для отдельного измерения или только для измерения с адаптером **AutoISO-2500**.

## 4.2 Просмотр результатов, записанных в память

1

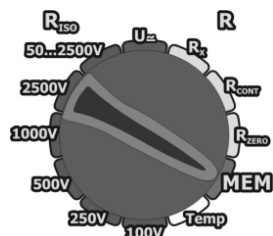


Установите поворотный переключатель в режим **MEM**.



Клавишей **SEL** выберите одно из показаний  $R_{ISO} \rightarrow R_{CONT} \rightarrow Temp \rightarrow R_{ISO}$  и клавишами  $\Delta$  и  $\nabla$  просмотрите сохранённые данные.


Для смены номера ячейки или **Bank**:

2

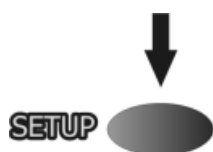


Нажмите клавишу **SETUP** – номер ячейки начнёт мигать

③

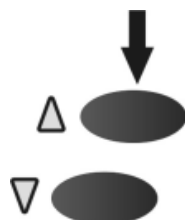


Клавишами  $\Delta$  и  $\nabla$  установите необходимый номер ячейки.

④

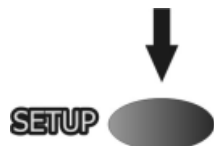


Нажмите клавишу **SETUP** – номер **Bank** начнёт мигать

⑤

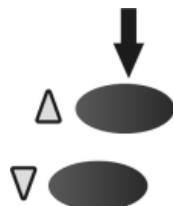

Клавишами  $\Delta$  и  $\nabla$  установите необходимый номер **Bank**.

⑥

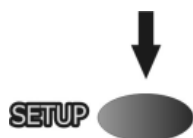

Нажмите клавишу **SETUP** – номер **Bank** перестанет мигать. Клавишами  $\Delta$  и  $\nabla$  просмотрите сохранённые данные.

При просмотре результатов измерения, нажатие клавиши **ESC** имеет обратное клавише **SETUP** действие, т.е. после однократного нажатия номер **Bank** начнёт мигать (возможность установки номера **Bank**).

При просмотре данных  $R_{ISO}$  на дисплее отображается поочередно номер **Bank** и ячейки памяти, и дата с временем сохранения в память. Применимо только для результатов  $R_{ISO}$  и  $I_L$ .


Нажмите **ESC** для отображения основного параметра результата измерения.

Для измерений  $R_{CONT}$  и **Temp** нет возможности просмотра результатов.

## 4.3 Удаление данных памяти


### 4.3.1 Удаление Bank памяти

①

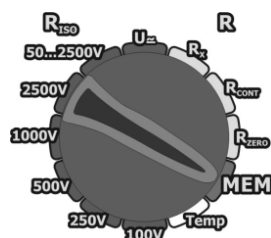


Установите поворотный переключатель в режим **MEM**.

②

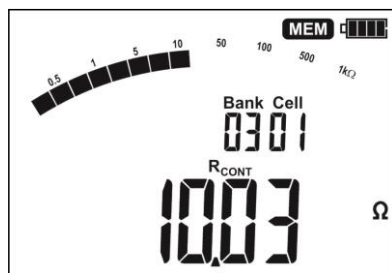

Установите номер **Bank** для удаления.

Установите нулевой номер ячейки **CELL**.

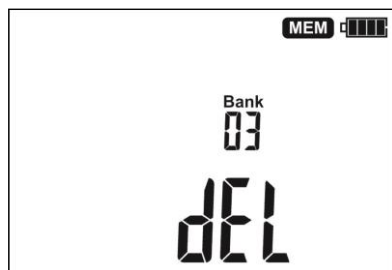


Вместо номера ячейки **CELL** отобразится символ **DEL**. и нажмите на клавишу **ENTER**.

③



На дисплее отобразится символ  и **Conf**. Подтвердите удаление нажатием клавиши **ENTER**.


④

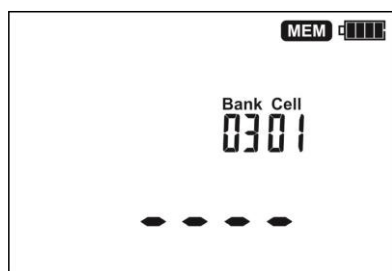

После удаления прозвучит тройной звуковой сигнал.


#### 4.3.2 Удаление данных всех памяти

①

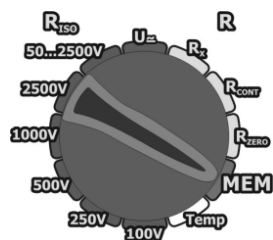

Установите поворотный переключатель в режим **MEM**.

②

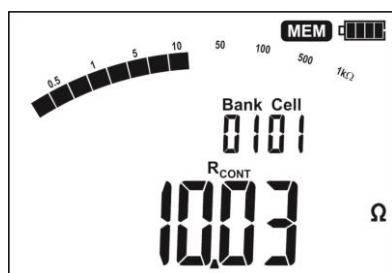


Установите нулевой номер **Bank**






Вместо номера **Bank** отобразится символ **dEL**. и нажмите на клавишу **ENTER**.

③

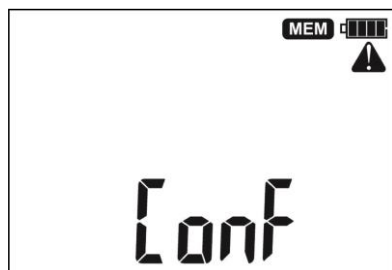

На дисплее отобразится символ  и **ConF**. Подтвердите удаление нажатием клавиши **ENTER**.

④

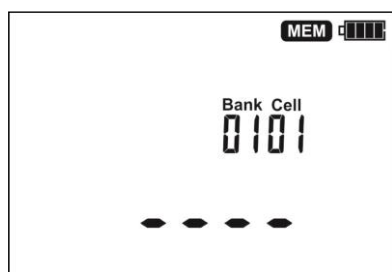

После удаления прозвучит тройной звуковой сигнал.

## 5 ИНТЕРФЕЙС С КОМПЬЮТЕРОМ

### 5.1 Оборудование, необходимое для подключения

Для подключения измерителя необходим стандартный USB кабель или беспроводной модуль OR-1 и соответствующее программное обеспечение. В случае отсутствия данных устройств, его можно приобрести у Производителя или авторизованного дистрибьютора.

Подробную информацию можно получить у Производителя и дистрибьюторов.

#### Примечание:


При попытке установки драйверов в 64-битной операционной системе Windows 8 может появиться сообщение: «Установка не удалась».

Причина: В системе Windows 8 стандартно включена блокировка установки драйверов, не имеющих цифровой подпись.

Решение: Необходимо отключить проверку цифровой подписи драйверов в операционной системе Windows.

## 5.2 Передача данных с использованием USB интерфейса

①

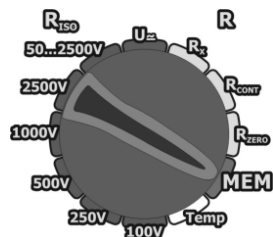

Установите поворотный переключатель в режим **MEM**.

②




Подключите USB кабель, используя соответствующий порт компьютера и разъем прибора.

③

Запустите программу «**SONEL Reader**» для связи с измерителем и следуйте указаниям программного обеспечения.


## 5.3 Передача данных с использованием беспроводного интерфейса

①

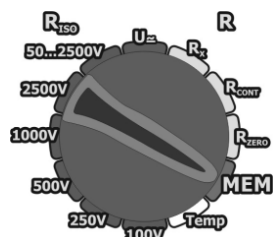

Установите поворотный переключатель в режим **MEM**.

②

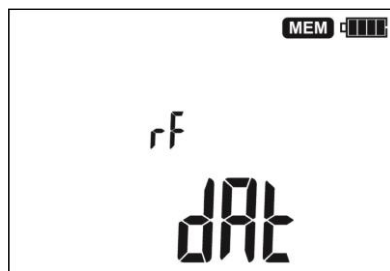

Подключите модуль OR-1 к компьютеру.

Если соединение выполнено успешно, введите PIN-код (по умолчанию используется – **123**).

③

Запустите программу «**SONEL Reader**» для связи с измерителем и следуйте указаниям программного обеспечения.

## 6 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

①



Включите питание измерителя, удерживая клавиши **ENTER** и **SETUP**

②



Подключите кабель от порта USB компьютера к разъёму USB измерителя.

③

Запустите программное обеспечение «**SONEL Reader**» для обновления прошивки измерителя и следуйте указаниям программы.

## 7 ПИТАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ

### 7.1 Информация о состоянии элементов питания

Текущий уровень заряда аккумулятора обозначается символом в верхнем правом углу дисплея:



Аккумулятор полностью заряжен.



Аккумулятор разряжен.

Возможно только измерение напряжения.



Аккумулятор полностью разряжен, все измерения блокируются. Измеритель автоматически отключится через 5 секунд.

**Внимание** ⚠

Не отсоединение проводов от разъёмов во время замены элементов питания может привести к поражению опасным напряжением.


### 7.2 Замена элементов питания

MIC-2510 укомплектован пакетом аккумуляторов NiMH 9,6В и зарядным устройством. Пакет аккумуляторов устанавливается в специальное отделение на задней панели измерителя. Зарядное устройство подключается в специальный разъём на внешней панели измерителя. Питание осуществляется от сети 100-240В 50 или 60Гц. Также в стандартной комплектации имеется автомобильное зарядное устройство.

Порядок замены элементов питания:

- Отключите все измерительные проводники от соответствующих разъёмов и выключите измеритель;
- Открутите 3 (три) винта на задней панели прибора (нижняя часть корпуса);

- Смените элементы питания;
- Закрутите 3 (три) винта.

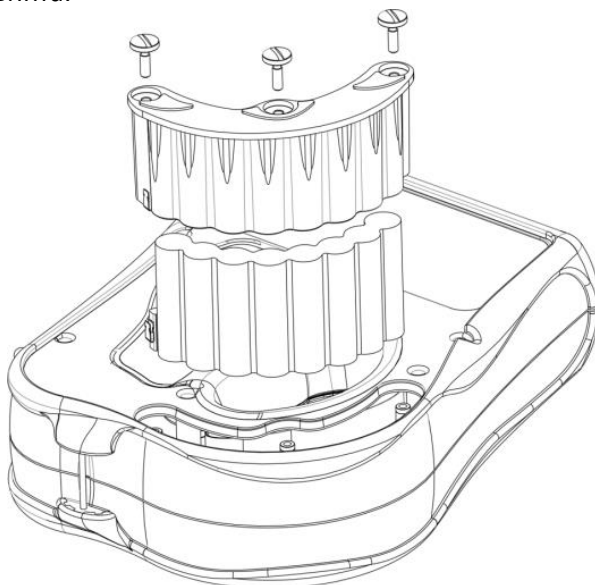

### 7.3 Зарядка аккумуляторов

Процесс зарядки начинается сразу же после подключения зарядного устройства к соответствующему разъёму на приборе, независимо включен он или выключен. Аккумуляторы заряжаются согласно алгоритму «быстрая зарядка» - этот процесс позволяет сократить время зарядки приблизительно до 3-х часов.

Окончание процесса зарядки определяется символом «Полная зарядка» на дисплее и звуковым сигналом. Выключите питание измерителя, отключите зарядное устройство.

#### Дополнительная информация, отображаемая на дисплее

| Сообщение                                        | Причина                                                | Решение                                                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Символ элементов питания не заполненный          | Высокая температура батарейного отсека                 | Дождитесь пока элементы питания остынут до комнатной температуры и повторите процесс зарядки. |
| Символ элементов питания не заполненный и мигает | Повреждение элементов питания                          | Повторите процесс зарядки. Если сообщение не исчезнет, замените элементы питания новыми.      |
| Символ элементов питания заполненный, мигает     | Попытка зарядить полностью заряженные элементы питания | Отключить зарядное устройство.                                                                |

### 7.4 Общие правила использования NiMH аккумуляторов

Храните аккумуляторы (измеритель) в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом помещении, а также защищайте их от прямых солнечных лучей. Температура воздуха окружающей среды для длительного хранения должна быть ниже +30°C. Длительное хранение аккумуляторов при высокой температуре сокращает срок службы, из-за внутренних электрохимических процессов.

Аккумуляторы NiMH обычно выдерживают 500-1000 циклов зарядки. Эти аккумуляторы достигают максимальной энергоёмкости после формирования (2-3 циклов зарядки и разрядки). Важнейшим фактором, влияющим на срок службы аккумулятора, является глубина разрядки. Чем сильнее разряжен аккумулятор, тем короче срок его службы.

Эффект памяти в NiMH аккумуляторах проявляется в ограниченной форме. Такой аккумулятор можно без больших последствий дозарядить. Желательно, однако, через несколько рабочих циклов полностью его разрядить.

При хранении аккумуляторов NiMH происходит самопроизвольный разряд со скоростью около 20% в месяц. Высокая температура при хранении аккумуляторов может ускорить этот процесс вдвое. Чтобы не допустить чрезмерного разряда аккумуляторов, необходимо их периодически подзаряжать (также и не эксплуатируемые аккумуляторы).

Современные быстродействующие зарядные устройства распознают как очень низкую, так и очень высокую температуру аккумуляторов и соответственно реагируют на эти ситуации. Очень низкая температура должна заблокировать включение процесса зарядки, который может необратимо повредить аккумулятор. Рост температуры аккумулятора является сигналом для завершения зарядки и является типичным явлением. Зарядка при высокой температуре окружающей среды кроме уменьшения срока службы, приводит к более быстрому росту температуры аккумулятора, который не будет заряжен до полной ёмкости.

Следует помнить, что при быстрой зарядке аккумуляторы заряжаются до 80% ёмкости. Лучшие результаты можно получить, продлив зарядку: тогда зарядное устройство переходит в режим подзарядки малым током и за несколько часов аккумуляторы зарядятся до полной ёмкости.

Не заряжайте и не эксплуатируйте аккумуляторы при экстремальных температурах. Крайние температуры сокращают сроки службы элементов питания и аккумуляторов. Нельзя размещать устройства с питанием от аккумуляторов в очень тёплых местах. Строго соблюдайте номинальные значения температуры окружающей среды при работе.

## 8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 8.1 Основные характеристики

Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда».

Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»

#### 8.1.1 Измерение напряжения U постоянного или переменного тока

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность              |
|----------|------------|-----------------------------------|
| 0...600В | 1В         | $\pm (3 \% U + 2 \text{ е.м.р.})$ |

Частота переменного напряжения: 45...65Гц

### 8.1.2 Измерение сопротивления изоляции

Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-2-2013  $R_{ISO\ min} = U_{ISO\ nom}/I_{ISO\ nom} \dots 2,000\text{ТОм}$  ( $I_{ISO\ nom} = 1\text{ мА}$ )

| Диапазон          | Разрешение | Основная погрешность                                                                             |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0...999,9кОм      | 0,1кОм     | $\pm (3\% \text{ и.в.} + 20 \text{ е.м.р.})$ ,<br>$\pm (4\% \text{ и.в.} + 20 \text{ е.м.р.})^*$ |
| 1,000...9,999МОм  | 0,001МОм   |                                                                                                  |
| 10,00...99,99МОм  | 0,01МОм    |                                                                                                  |
| 100,0...999,0МОм  | 0,1МОм     |                                                                                                  |
| 1,000...9,999ГОм  | 0,001ГОм   |                                                                                                  |
| 10,00...99,99ГОм  | 0,01ГОм    |                                                                                                  |
| 100,0...999,9ГОм  | 0,1ГОм     |                                                                                                  |
| 100,0...400,0ГОм* | 0,1ГОм*    | $\pm (8\% \text{ и.в.} + 20 \text{ е.м.р.})^*$                                                   |
| 1,000...2,000ТОм  | 0,001ТОм   | $\pm (3\% \text{ и.в.} + 20 \text{ е.м.р.})$                                                     |

\* - для адаптера AutoISO-2500

Диапазоны измерения сопротивления электроизоляции (согласно ГОСТ IEC 61557-2-2013) в зависимости от напряжения измерения приведены в таблице ниже.

| Напряжение | Диапазон измерения                          |
|------------|---------------------------------------------|
| 50В        | 50,0кОм...50,0ГОм                           |
| 100В       | 100кОм...100,0ГОм<br>100кОм...100,0ГОм*     |
| 250В       | 250кОм...250,0ГОм<br>250кОм...250,0ГОм*     |
| 500В       | 500,0кОм...500,0ГОм<br>500,0кОм...400,0ГОм* |
| 1000В      | 1,000МОм...1,00ТОм<br>1,000МОм...400,0ГОм*  |
| 2500В      | 2,500МОм...2,00ТОм<br>2,500МОм...400,0ГОм*  |

\* - для адаптера AutoISO-2500

**Примечание:** Для значения сопротивления изоляции ниже  $R_{ISO\ min}$  не определяется точность измерения по причине работы прибора с ограничением тока преобразователя в соответствии с формулой:

$$R_{ISO\ min} = \frac{U_{ISO\ nom}}{I_{ISO\ nom}}$$

где:

- $R_{ISO\ min}$  – минимальное активное сопротивление электроизоляции, измеряемое без ограничения тока преобразователя;
- $U_{ISO\ nom}$  – номинальное напряжение измерения;
- $I_{ISO\ nom}$  – номинальный ток преобразователя (1мА).

### 8.1.3 Измерение ёмкости

| Диапазон       | Разрешение | Основная погрешность    |
|----------------|------------|-------------------------|
| 1...999нФ      | 1нФ        | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 1,00...9,99мкФ | 0,01мкФ    |                         |

- Измерение только в процессе измерения  $R_{ISO}$ .

### 8.1.4 Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА

Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-4-2013 0,10...999Ом

| Диапазон       | Разрешение | Основная погрешность  |
|----------------|------------|-----------------------|
| 0...19,99Ом    | 0,01Ом     | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9Ом | 0,1Ом      |                       |
| 200...999Ом    | 1Ом        | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |

- Напряжение на разомкнутых измерительных проводах: 8...16В;
- Выходной ток при  $R < 2\text{Ом}$ : мин. 200мА;
- Компенсация сопротивления измерительных проводов;
- Измерение двунаправленным током.

### 8.1.5 Измерение активного сопротивления малым током

| Диапазон    | Разрешение | Основная погрешность  |
|-------------|------------|-----------------------|
| 0...199,9Ом | 0,1Ом      | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 200...999Ом | 1Ом        | ±(4% и.в. + 4 е.м.р.) |

- Напряжение на разомкнутых измерительных проводах: 8...16В;
- Выходной ток  $> 10\text{мА}$ ;
- Звуковая индикация при сопротивлении  $< 10\text{Ом} \pm 10\%$ ;
- Компенсация сопротивления измерительных проводов.

### 8.1.6 Измерение температуры

| Диапазон        | Разрешение | Основная погрешность   |
|-----------------|------------|------------------------|
| -40,0...99,9°C  | 0,1°C      | ±(3% и.в. + 8 е.м.р.)  |
| -40,0...211,8°F | 0,1°F      | ±(3% и.в. + 16 е.м.р.) |

- Для измерения используется дополнительный (внешний) датчик.

## 8.2 Дополнительные характеристики

| Питание                                  |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Питание измерителя                       | Пакет аккумуляторов SONEC-10 NiMH 9,6В |
| Категория электробезопасности            | CAT IV/600В                            |
| Параметры сети источника питания ЗУ      | 100В...240В; 50...60Гц                 |
| Диапазон температур зарядки аккумулятора | +10°C...+40°C                          |
| Время зарядки аккумулятора               | до 3-х часов                           |

| Условия окружающей среды и другие технические данные      |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон рабочих температур                               | -10°C...+40°C                                                             |
| Диапазон температур хранения                              | -20°C...+70°C                                                             |
| Влажность                                                 | 20...80%                                                                  |
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP54                                                                      |
| Нормальные условия для поверки                            | Температура окружающей среды: +23°C ±2°C<br>Влажность: 40...60%           |
| Размеры                                                   | 260 x 190 x 60мм                                                          |
| Масса                                                     | около 1,3кг                                                               |
| Дисплей                                                   | Сегментный ЖКИ                                                            |
| Память для хранения данных                                | 990 ячеек, 11880 результатов                                              |
| Высота над уровнем моря                                   | < 2000м                                                                   |
| Соответствие                                              | ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005                                                   |
| Класс защиты                                              | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014<br>ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
| Электромагнитная совместимость                            | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014<br>ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005)     |
| Интерфейс                                                 | USB, радиоканал OR-1                                                      |

## 9 КОМПЛЕКТАЦИЯ

### 9.1 Стандартная комплектация

| Наименование                                                            | Кол-во | Индекс        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| МІС-2510 Измеритель параметров электроизоляции                          | 1шт.   | WMRUMIC2510   |
| Руководство по эксплуатации/Паспорт                                     | 1/1шт. |               |
| Провод измерительный 1,8м с разъёмами «банан» 5кВ голубой               | 1шт.   | WAPRZ1X8BUBB  |
| Провод измерительный 1,8м с разъёмами «банан» 5кВ красный               | 1шт.   | WAPRZ1X8REBB  |
| Провод измерительный 1,8м экранированный с разъёмами «банан» 5кВ чёрный | 1шт.   | WAPRZ1X8BLBB  |
| Зажим «Крокодил» изолированный голубой K09 11кВ                         | 1шт.   | WAKROBU32K09  |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный K09 11кВ                         | 1шт.   | WAKRORE32K09  |
| Зажим «Крокодил» изолированный чёрный K09 11кВ                          | 1шт.   | WAKROBL32K09  |
| Зонд острый с разъёмом «банан» красный 5кВ                              | 1шт.   | WASONREOGB2   |
| Зонд острый с разъёмом «банан» чёрный 5кВ                               | 1шт.   | WASONBLOGB2   |
| Футляр L4                                                               | 1шт.   | WAFUTL4       |
| Ремень для переноски прибора                                            | 1шт.   | WAPOZSZE2     |
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012           | 1шт.   | WAZASZ7CZ     |
| Кабель последовательного интерфейса USB                                 | 1шт.   | WAPRZUSB      |
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-10 9,6V                               | 1шт.   | WAAKU10       |
| Кабель сетевой                                                          | 1шт.   | WAPRZLAD230CZ |

### 9.2 Дополнительная комплектация

| Наименование    | Индекс      |
|-----------------|-------------|
| Адаптер AGT-16C | WAADAAGT16C |



|                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Адаптер AGT-16T                                                                                    | WAADAAGT16T   |
| Адаптер AGT-32P                                                                                    | WAADAAGT32P   |
| Адаптер AGT-32T                                                                                    | WAADAAGT32T   |
| Адаптер AGT-63P                                                                                    | WAADAAGT63P   |
| Адаптер AGT-16P                                                                                    | WAADAAGT16P   |
| Адаптер AGT-32C                                                                                    | WAADAAGT32C   |
| Адаптер автомобильный (12В)                                                                        | WAPRZLAD12SAM |
| Беспроводной интерфейс OR-1 (USB)                                                                  | WAADAUSBOR1   |
| Адаптер AutoISO-2500                                                                               | WAADAAISO25   |
| Провод измерительный 1,8м с разъёмами «банан» 5кВ голубой                                          | WAPRZ1X8BUBB  |
| Температурный зонд ST-1                                                                            | WASONT1       |
| Программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок «СОНЭЛ Протоколы 2.0» |               |

## 10 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

### Внимание

**В случае нарушения правил эксплуатации оборудования, установленных Изготовителем, может ухудшиться защита, применяемая в данном приборе.**

Корпус измерителя можно чистить мягкой влажной фланелью. Нельзя использовать растворители, абразивные чистящие средства (порошки, пасты и так далее).

Электронная схема измерителя не нуждается в чистке, за исключением гнёзд подключения измерительных проводов.

Измеритель, упакованный в потребительскую и транспортную тару, может транспортироваться любым видом транспорта на любые расстояния.

Допускается чистка гнёзд подключения измерительных проводов с использованием безворсистых тампонов.

Все остальные работы по обслуживанию проводятся только в авторизованном Сервисном Центре ООО «СОНЭЛ».

Ремонт прибора осуществляется только в авторизованном Сервисном Центре.

## 11 УТИЛИЗАЦИЯ

Измеритель, предназначенный для утилизации, следует передать Производителю. В случае самостоятельной утилизации её следует проводить в соответствии с действующими правовыми нормами.

## 12 ПОВЕРКА

Измеритель параметров электроизоляции MIC-2510 в соответствии с Федеральным законом РФ №102 «Об обеспечении единства измерений» ст.13, подлежит поверке.

Методика поверки доступна для загрузки на сайте [www.poverka.ru](http://www.poverka.ru)

**Межповерочный интервал – 1 год.**

**МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ООО «СОНЭЛ»** осуществляет поверку как собственного парка реализуемого оборудования, так и приборов остальных производителей, и обеспечивает бесплатную доставку СИ в поверку и из поверки экспресс почтой.

115533, г. Москва, пр-т Андропова, д.22, БЦ «Нагатинский», этаж 19, оф.1902.

Тел.: +7 (495) 995-20-65

E-mail: [standart@sonel.ru](mailto:standart@sonel.ru)

Internet: [www.poverka.ru](http://www.poverka.ru)

## **13 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

SONEL S.A., Poland, 58-100 Swidnica, ul. Wokulskiego 11

Tel: +48 74 85 83 800

Fax: +48 74 85 83 809

E-mail: [sonel@sonel.pl](mailto:sonel@sonel.pl)

Internet: [www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)

## **14 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ**

ООО «СОНЭЛ», Россия

142714, Московская обл., Ленинский р-н, д. Мисайлово, ул. Первомайская, д.158А.

Тел./факс +7(495) 287-43-53

E-mail: [info@sonel.ru](mailto:info@sonel.ru)

Internet: [www.sonel.ru](http://www.sonel.ru)

## **15 СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ**

Гарантийный и послегарантийный ремонт СИ SONEL осуществляет авторизованный Сервисный Центр компании СОНЭЛ и обеспечивает бесплатную доставку СИ в ремонт/из ремонта экспресс почтой.

Сервисный Центр расположен по адресу:

115533, г. Москва, пр-т Андропова, д.22, БЦ «Нагатинский», этаж 19, оф.1902.

Тел.: +7 (495) 995-20-65

E-mail: [standart@sonel.ru](mailto:standart@sonel.ru)

Internet: [www.poverka.ru](http://www.poverka.ru)

## **16 ССЫЛКИ В ИНТЕРНЕТ**

Каталог продукции SONEL

<http://www.sonel.ru/ru/products/>

Электронная форма заказа услуг поверки электроизмерительных приборов.

<http://poverka.ru/main/request/poverka-request/>

Электронная форма заказа ремонта приборов SONEL

<http://poverka.ru/main/request/repair-request/>

Форум SONEL

<http://forum.sonel.ru/>

КЛУБ SONEL

<http://www.sonel.ru/ru/sonel-club/>