

12.08.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

гл.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО "Брусника. Управление домами Екатеринбург"

Наименование организации,

гл.инженера

В.П. Дерябина

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №В7NU6031

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.77 к.1.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **отрицательные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Лифт функционирует с зашунтированным устройством контроля состояния плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке (RBI)	Руководство по эксплуатации.	до 31.03.2026г.
2	Не работает аварийное освещение в кабине лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.15.2	до 30.09.2025г.
3	Зазор между буфером и нижней балкой противовеса не соответствует монтажному чертежу. (изм. 20мм)	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 30.09.2025г.
4	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 31.03.2026г.
5	Отсутствует освещение площадки перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 30.09.2025г.
6	Износ нижних упоров («башмачков») дверей кабины.	Руководство по эксплуатации.	до 30.09.2025г.
7	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.
* Заполняется в формате - до " " 20 г.			

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист
Испытательной лаборатории
ООО «УИЦ СЛМ»

Специалист ИЛ

А.С. Бурнин

12.08.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

гл.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО "Брусника. Управление домами Екатеринбург"

гл.инженера

В.П. Дерябина

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №В7НУ6032

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.77 к.1.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **отрицательные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Зазор между буфером и нижней балкой противовеса не соответствует монтажному чертежу. (изм. 20мм)	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 30.09.2025г.
2	Не работает аварийное освещение в кабине лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.15.2	до 30.09.2025г.
3	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 31.03.2026г.
4	Отсутствует освещение площадки перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 30.09.2025г.
5	Не соответствие зазоров между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины (низ) и направляющих установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 30.09.2025г.
6	Не соответствие зазоров между рабочими поверхностями вкладышей башмаков противовеса и направляющих установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 30.09.2025г.
7	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.

* Заполняется в формате- до " " 20 г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ



А.С. Бурнин

12.08.2025 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ», _____ А.С. Бурным
в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

_____	ООО «Импорт-Лифт Сервис»	гл.инженера	М.И. Слижевской
	наименование организации,	должность,	ФИО
и представителя владельца лифта: ООО "Брусника. Управление домами Екатеринбург"	_____	гл.инженера	В.П. Дерябина
	Наименование организации,	должность,	ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №В7NU6033

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.77 к.1.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования отрицательные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		


Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Лифт функционирует с зашунтированным устройством контроля состояния плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке (RBI)	Руководство по эксплуатации.	до 31.03.2026г.
2	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 31.03.2026г.
3	Отсутствует освещение площадки перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 30.09.2025г.
4	Не соответствие зазоров между рабочими поверхностями вкладышей бабнаков кабины (низ) и направляющих установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 30.09.2025г.
5	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.
* Заполняется в формате- до "___" _____ 20__ г.			

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ

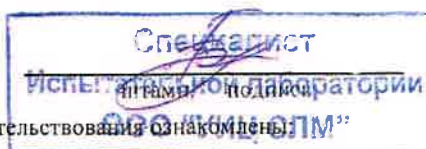

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены
представитель владельца лифта

подпись

представитель специализированной организации

подпись

А.С. Бурнин
ФИО

В.П. Дерябин
ФИО

М.И. Слижевский
ФИО

12.08.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

гл.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО "Брусника. Управление домами Екатеринбург"

гл.инженера

В.П. Дерябина

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №В7NU6034

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шербакова, д.77 к.1.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **отрицательные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		


Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не работает аварийное освещение в кабине лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.15.2	до 30.09.2025г.
2	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 31.03.2026г.
3	Отсутствует освещение площадки перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 30.09.2025г.
4	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствуют требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.
* Заполняется в формате- до "___" ____ 20__ г.			

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ

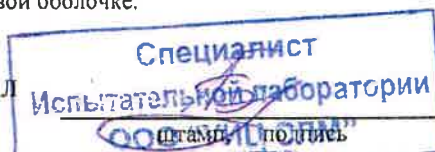

А.С. Бурнин

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.П. Дерябин

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

М.И. Слижевский

ФИО

12.08.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

гл.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО "Брусника. Управление домами Екатеринбург"

гл.инженера

В.П. Дерябина

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №B7NU6035

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.77 к.2.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **отрицательные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2


Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Зазор между буфером и нижней балкой противовеса не соответствует монтажному чертежу (изм. 20мм)	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 30.09.2025г.
2	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 31.03.2026г.
3	Не работает устройство контролирующее не санкционированное открытие дверей шахты лифта в "режиме нормальная работа"	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20	до 30.09.2025г.
4	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.

* Заполняется в формате- до " " 20__г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ

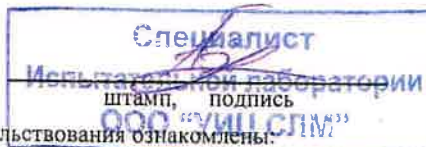

А.С. Бурнин
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.П. Дерябин
ФИО

представитель специализированной организации

М.И. Слижевский

12.08.2025 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

гл.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО "Брусника. Управление домами Екатеринбург"

гл.инженера

В.П. Дерябина

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №B7NU6036

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.77 к.2

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **отрицательные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедующим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		


Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Лифт функционирует с зашунтированным устройством контроля состояния плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке (RBI)	Руководство по эксплуатации.	до 31.03.2026г.
2	Не работает аварийное освещение в кабине лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.15.2	до 30.09.2025г.
3	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 31.03.2026г.
4	Не работает устройство контролирующее не санкционированное открытие дверей шахты лифта в "режиме нормальная работа"	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20	до 30.09.2025г.
5	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.
* Заполняется в формате- до "___" ____ 20__ г.			

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ

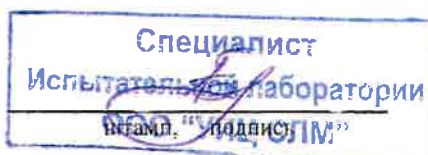

А.С. Бурнин
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.П. Дерябин
ФИО

12.08.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

гл.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО «Брусника. Управление домами Екатеринбург»

гл.инженера

В.П. Дерябина

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №B7NU6037

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шербакова, д.77 к.2.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **отрицательные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2


Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не работает аварийное освещение в кабине лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.15.2	до 30.09.2025г.
2	Не соответствие зазоров между рабочими поверхностями вкладышей башмаков противовеса(низ) и направляющих установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 30.09.2025г.
3	Не работает устройство контролирующее не санкционированное открытие дверей шахты лифта в "режиме нормальная работа"	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20	до 30.09.2025г.
4	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 31.03.2026г.
5	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОС Га.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.

* Заполняется в формате- до " " 20 г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ

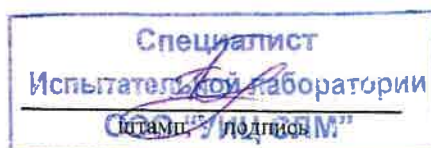

А.С. Бурнин
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.П. Дерябин
ФИО

12.08.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

гл.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО «Брусника. Управление домами Екатеринбург»

гл.инженера

В.П. Дерябина

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №B7NU6038

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.77 к.2.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования отрицательные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Лифт функционирует с зашунтированным устройством контроля состояния плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке (RBI)	Руководство по эксплуатации.	до 31.03.2026г.
2	Зазор между буфером и нижней балкой противовеса не соответствует монтажному чертежу.(изм. 40мм)	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 30.09.2025г.
3	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 31.03.2026г.
4	Не соответствие зазоров между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины (низ) и направляющих установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 30.09.2025г.
5	Не соответствие зазоров между рабочими поверхностями вкладышей башмаков противовеса и направляющих установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 30.09.2025г.
6	Не работает устройство контролирующее не санкционированное открытие дверей шахты лифта в "режиме нормальная работа"	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20	до 30.09.2025г.
7	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.

* Заполняется в формате- до " " 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ



А.С. Бурнин

ФИО

12.08.2025

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

гл.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО "Брусника.Управление домами Екатеринбург"

гл.инженера

В.П. Дерябина

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №В7NU6039

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шербакова, д.77 к.3.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования отрицательные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта. в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2


Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Лифт функционирует с зашунгированным устройством контроля состояния плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке (RBI)	Руководство по эксплуатации.	до 31.03.2026г.
2	Зазор между буфером и нижней балкой противовеса не соответствует монтажному чертежу.(изм. 30мм)	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 30.09.2025г.
3	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 31.03.2026г.
4	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.6.15.2	до 30.09.2025г.
5	Не соответствие зазоров между рабочими поверхностями вкладышей башмаков противовеса и направляющих установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 30.09.2025г.
6	Не работает устройство контролирующее не санкционированное открытие дверей шахты лифта в "режиме нормальная работа"	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20	до 30.09.2025г.
7	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.

* Заполняется в формате- до " " 20 г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ

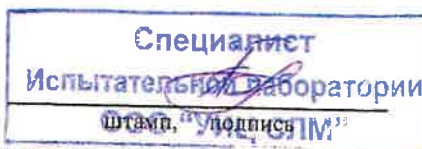

А.С. Бурнин
ФИО

А.С. Бурным

М.И. Слижевского

ФНО

В.П. Дерябина

ФИО

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.77 к.3.

Таблица 1

Таблица 2

* Заполняется в формате- до " " 20 г.

Специалист ИЛ

Специалист
Испытательной лаборатории
штамп подпись

А.С. Бурнин
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

12.08.2025 г

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

г.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО "Брусника. Управление домами Екатеринбург"

г.инженера

В.П. Дерябина

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №B7NU6041

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.77 к.3.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **отрицательные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Зазор между буфером и нижней балкой противовеса не соответствует монтажному чертежу. (изм. 60мм)	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 30.09.2025г.
2	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 31.03.2026г.
3	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.6.15.2	до 30.09.2025г.
4	Не соответствие зазоров между рабочими поверхностями вкладышей башмаков противовеса(низ) и направляющих установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 30.09.2025г.
5	Не работает устройство контролирующее не санкционированное открытие дверей шахты лифта в "режиме нормальная работа"	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20	до 30.09.2025г.
6	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.

* Заполняется в формате- до "___" ____ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ



А.С. Бурнин
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

В.П. Дерябин

12.08.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурнин

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

гл.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО «Брусника. Управление домами Екатеринбург»

гл.инженера

В.П. Дерябина

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №B7NU6042

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.77 к.3.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **отрицательные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Зазор между буфером и нижней балкой противовеса не соответствует монтажному чертежу.(изм. 50мм)	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 30.09.2025г.
2	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 31.03.2026г.
3	Не соответствие зазоров между рабочими поверхностями вкладышей башмаков противовеса(верх) и направляющих установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 30.09.2025г.
4	Не работает устройство контролирующее не санкционированное открытие дверей шахты лифта в "режиме нормальная работа"	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20	до 30.09.2025г.
5	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.

* Заполняется в формате- до " " 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ



А.С. Бурнин

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.П. Дерябин

ФИО

12.08.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

гл.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО "Брусника.Управление домами Екатеринбург"

гл.инженера

В.П. Дерябина

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №B7NU6043

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шербакова, д.77 к.4.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **отрицательные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2


Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.6.15.2	до 30.09.2025г.
2	Лифт функционирует с зашунтированным устройством контроля состояния плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке (RBI)	Руководство по эксплуатации.	до 31.03.2026г.
3	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 31.03.2026г.
4	Не работает устройство контролирующее не санкционированное открытие дверей шахты лифта в "режиме нормальная работа"	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20	до 30.09.2025г.
5	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.

* Заполняется в формате- до " " 20 г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ

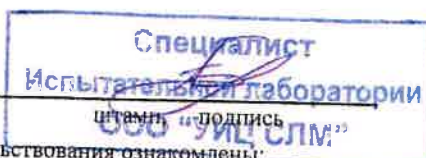

А.С. Бурнин
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.П. Дерябин
ФИО

12.08.2025 г.

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурнин

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»	гл.инженера	М.И. Слижевского
наименование организации,	должность,	ФИО
и представителя владельца лифта: ООО "Брусника.Управление домами Екатеринбург"	гл.инженера	В.П. Дерябина
Наименование организации,	должность,	ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №B7NU6044

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.77 к.4.

1. Результат периодического технического освидетельствования

- Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
- Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **отрицательные**.
- Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
- Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
- Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
- Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
- Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения *
1	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 31.03.2026г.
2	Не работает устройство контролирующее не санкционированное открытие дверей шахты лифта в "режиме нормальная работа"	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20	до 30.09.2025г.
3	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.
* Заполняется в формате- до "___" ____ 20__ г.			

Рекомендации

- Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
- Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
- При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ



А.С. Бурнин
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.П. Дерябин
ФИО

представитель специализированной организации

подпись

М.И. Слижевский
ФИО

12.08.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

гл.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО "Брусника.Управление домами Екатеринбург"

гл.инженера

В.П. Дерябина

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №В7NU6045

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шербакова, д.77 к.4.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **отрицательные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)


Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.6.15.2	до 30.09.2025г.
2	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 в приложении В п.В.1	до 31.03.2026г.
3	Не работает устройство контролирующее не санкционированное открытие дверей шахты лифта в "режиме нормальная работа"	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20	до 30.09.2025г.
4	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствуют требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
3. При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ

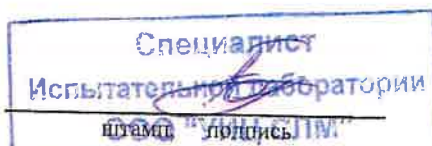

А.С. Бурнин
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.П. Дерябин
ФИО

представитель специализированной организации

М.И. Слижевский

12.08.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

гл.инженера

М.И. Слижевского

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО "Брусника. Управление домами Екатеринбург"

гл.инженера

В.П. Дерябина

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №В7НУ6046

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.77 к.4.

1. Результат периодического технического освидетельствования

- Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
- Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **отрицательные**.
- Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
- Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
- Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
- Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
- Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2


Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.6.15.2	до 30.09.2025г
2	Повреждение полиуретановой оболочки плоских стальных канатов.	ГОСТ Р 53783-2010 вприложение В п.В.1	до 31.03.2026г.
3	Не работает устройство контролирующее не санкционированное открытие дверей шахты лифта в "режиме нормальная работа"	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20	до 30.09.2025г
4	Лестница и площадка перед входом в машинное помещение не соответствует требованиям ГОСТа.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2	до 30.09.2025г.

* Заполняется в формате- до " " 20__ г.

Рекомендации

- Устранить выявленные нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
- Обеспечить организацию безопасного использования и содержание лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023г.
- При увеличении износа плоских стальных канатов в полиуретановой оболочке, приостановить использование лифта по назначению и заменить стальные плоские канаты в полиуретановой оболочке.

Специалист ИЛ

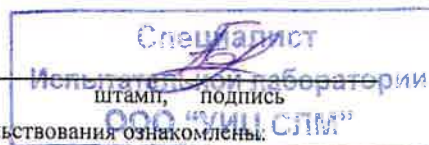

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены.

представитель владельца лифта

подпись

представитель специализированной организации

подпись

А.С. Бурнин
ФИО

В.П. Дерябин
ФИО

М.И. Слижевский
ФИО