

Лазерный уровень (нивелир) OMT-UNL-02-12

Внимание! Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию, уделяя особое внимание правилам безопасной работы. Используйте прибор в соответствии с описанными правилами. Несоблюдение предупреждений и правил использования может привести к повреждению прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный прибор предназначен для разметки поверхностей при различных работах внутри и снаружи помещений. Применяется в строительстве, а также при отделочных и монтажных работах (ремонт, планировка помещений, обустройство квартир, домов и приусадебных участков).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	OMT-UNL-02-12
Класс лазера	II
Количество лазерных линий	12 линий/360 градусов
Длина волны лазера	515–520 нм
Точность выравнивания	±1 мм/10 м
Диапазон выравнивания и компенсации	±3°
Максимальное рабочее расстояние с приемником	30 метров
Максимальное рабочее расстояние без приемника	20 метров
Цвет лазера	зеленый
Диапазон рабочей температуры	-10...+60 °C
Диапазон температуры хранения	-20...+50 °C
Степень защиты	IP54
Источник питания	Li-Ion аккумулятор, 4,5 В
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лазерный уровень	1 шт.
Сумка-чехол	1 шт.
Настенный кронштейн	1 шт.
Регулируемая тренога	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Аккумулятор	1 шт.
Паспорт изделия	1 экз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, алгоритмы работы, комплектацию прибора без предварительного уведомления.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ







- Регулярно протирайте стекло корпуса.
- Для чистки прибора используйте мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе.
- При длительном хранении периодически включайте/выключайте прибор.
- Не используйте агрессивные химикаты, растворители или сильные моющие средства и не храните прибор в пыльных и грязных местах.

УТИЛИЗАЦИЯ

Лазерные уровни не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации их следует передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.




СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРИБОРАХ И В ЭТОМ ПАСПОРТЕ ИЗДЕЛИЯ

	Важная информация по безопасности. Перед работой с прибором необходимо изучить «Паспорт изделия» и соблюдать все правила и рекомендации изготовителя.
	Ознакомьтесь с инструкцией.
	Лазерное излучение. Не смотрите на лазер. Не направляйте лазер на людей или животных непосредственно или через отражающие поверхности. Лазерная аппаратура класса 2.
	Содержится на корпусе лазерного уровня.
	Требуется специальная утилизация.
	Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламен-там Таможенного Союза.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Включение вертикальных линий.
2. Включение горизонтальных линий.
3. Горизонтальное окно.
4. Вертикальное окно.
5. Регулировочный винт.
6. Регулировочная ножка, 3 шт.
7. Блокиратор/выключатель.

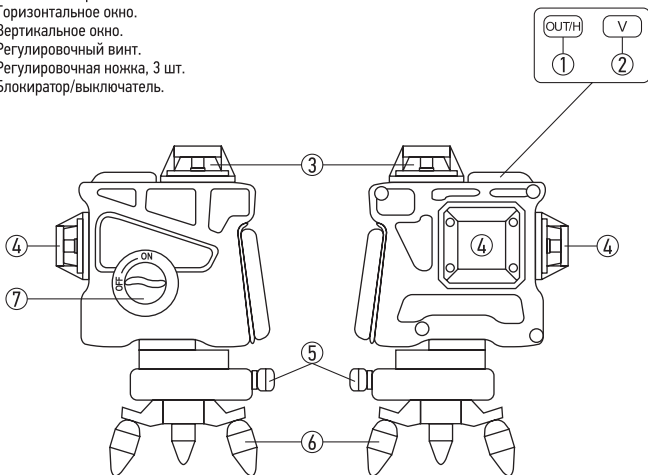

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Установка батареи

Оригинальная заводская стандартная литиевая батарея с указанной полярностью установлена в батарейном отсеке.

Зарядка

Для зарядки снимите аккумулятор с устройства. Подключите блок питания к разъему аккумулятора, а затем к сети 220 вольт. Во время зарядки индикатор горит красным светом. Индикатор меняет цвет с красного на зеленый, когда батарея полностью заряжена. Не рекомендуется проводить зарядку аккумулятора при температуре выше 50 °С.

Примечание

Заряжайте батарею тогда, когда она полностью разряжена, это поможет продлить срок службы батареи.

Размещение лазерного уровня

Лазерный уровень может быть размещен непосредственно на горизонтальной платформе (если лазерная линия мигает и издается звуковой сигнал, инструмент превысил диапазон выравнивания и должен быть отрегулирован). Инструмент можно закрепить на дополнительном кронштейне, отрегулировав ножки. Уровень можно подсоединить к штативу через резьбу 5/8 на нижней панели аппарата. Устройство также может быть прикреплено к дополнительному кронштейну. С помощью ручки для регулировки платформы можно регулировать положение инструмента на дополнительном кронштейне.

Включение и отключение

Включите устройство, повернув переключатель на корпусе по часовой стрелке в положение «**ON**». Выключите устройство, повернув переключатель на корпусе против часовой стрелки в положение «**OFF**».

Работа с панелью управления

Кнопка «**H**» включает горизонтальную лазерную линию.

Кнопка «**V**» включает вертикальную лазерную линию. Нажмите дважды, чтобы включить две вертикальные линии.

Нажмите и удерживайте кнопку «**OUT/H**», чтобы скрыть все линии.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не смотрите на луч во время работы прибора.
- Пользуйтесь очками для удобства работы при дневном свете.
- Строго запрещено сильно сдавливать и подвергать прибор вибрации.
- Запрещена работа с прибором во взрывоопасных средах, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов и пыли.
- Перед использованием убедитесь, что инструмент надежно закреплен на штативе.
- После использования в сырую и дождливую погоду необходимо тщательно просушить прибор.
- При протирании поверхности инструмента не следует использовать спирт и другие агрессивные химические растворители.
- Не пытайтесь вскрыть прибор, только квалифицированный рабочий может отремонтировать его.
- При длительном перерыве в работе извлеките из прибора аккумулятор.
- Изделие должно храниться в проветриваемом, сухом, утепленном помещении. Контакт с агрессивными материалами строго запрещен.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте! Не позволяйте детям использовать инструмент.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование лазерных уровней допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных лазерных уровней от механических повреждений, загрязнений и влаги. Транспортирование лазерных уровней в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, при температуре от -10 до +35 °С.

Хранение лазерных уровней осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от -20 до +50 °С и относительной влажности не более 80%.



СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO TOOLAXE TOOLS CO., LTD.» Room 1201, №3 Building, Ningbo Smart Park, №98 ChuangYuan Road, High-Tech Zone, Ningbo City, ZheJiang Province, China. «НИНГБО ТУЛЭЙКС ТУЛС КО., ЛТД. » РУМ 1201, БИЛДИНГ №3, НИНБО СМАРТ ПАРК, ЧУАНГЮАН РОУД №98, ХАЙТЕК ЗОУН, НИНБО СИТИ, ЖЕЖЬЯНГ ПРОВИНС, КИТАЙ. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «БТЛ» гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Срок службы: 24 месяца.
- Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 12 месяцев.
- Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.
- Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

В случае обнаружения неисправности, Вы можете обратиться в сервисный центр «Онлайн Монтаж», написав на почту: help@navigator-light.ru

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала;
- дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя и обусловленные производственными факторами.

Гарантия не распространяется:

- на принадлежности, расходные материалы (включая элементы питания) и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации, а также неисправности, возникшие в результате неправильной эксплуатации и применения изделия не по назначению;
- при наличии механических повреждений или признаков несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия;
- на случаи потери точности, возникшие в процессе эксплуатации прибора, не по причине заводского брака, а также в случае обрыва подвижных цепей питания компенсатора в результате интенсивной эксплуатации или нарушения правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.д.). Настройка прибора оплачивается отдельно.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Внимание! Незаполненный гарантийный талон НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Наименование	
Модель	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп или печать магазина*	
Подпись покупателя	

*Необходимо заполнить при покупке, либо предоставить кассовый чек.